

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年3月	LKG-FR1EXBG	冷凍バン	FR1EXB-10819
走行	馬力	シフト		ブレーキ
976.858km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
				長: 9,330 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,240 mm 門高: 2,200 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ 背もたれガタ有り。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ I形キーストン。	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャブ内汚れキズ。インパネポケット欠品。キャブ・ボデー看板跡有。
 エンジンキー2本。ボディキー1本。
 ※R2/12月: 走行724,325km時、T/M交換済。
記録簿 有 (H23/7~R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	1			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
2	2	1	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
1	1	1	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	5	—		スペア	275/80R22.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	LA1103-0090 「110090」	平成23年
【備考】 ラッシングレール2段。ジョロダレール4列。庫内灯5個。作業灯2個(不灯)。水抜き穴: 前方左1個、後方1対。断熱材: リヤ90mmサイド75mm。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CN 「194100126BL」	平成23年
【備考】 -35℃設定。+10.8℃→-21.5℃(2H)確認。稼働時間: 5116h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

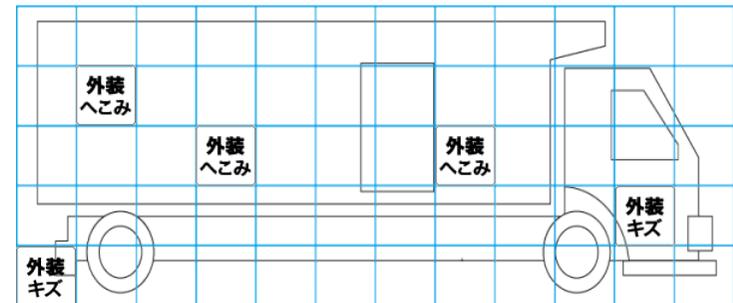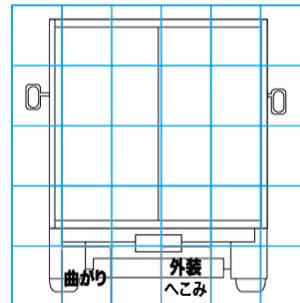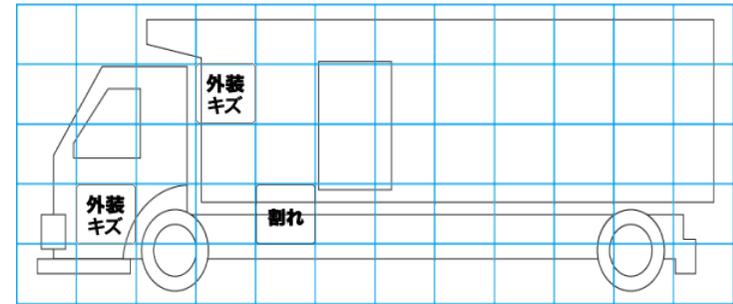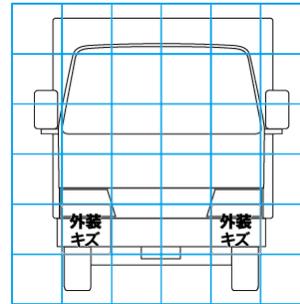

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ