

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年3月	2KG-FK62F	ドライバン	FK62F-610604
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
347,513km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,560 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,210 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID フォグ付き
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ラジエター ロアタンクかしめ部漏れ	P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	メッキカバー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	作動しない	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	車両制御システム 『レーンキーピングアシストが使用できません』の表示、オーディオに写真添付	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
クラッチ	◎		床材質 / 木材			異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	キャリア取付面に にじみ
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





**特記事項** エンジンキー1本、ドアキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本、アドブルタンクキー1本、ボデーキー1本、フロントメッキバンパー、メッキコーナーパネル  
**記録簿** 有 (R5/6~R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	—

素材: アルミ 備考: リヤタイヤスタッドレス、スペアタイヤ欠損

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「22-6F0907」	令和 4年2月
【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、庫内灯3ヶ、90度ストッパー、左側ステンレス工具箱2ヶ、ステンレスリヤフェンダー、アルミサイドバンパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

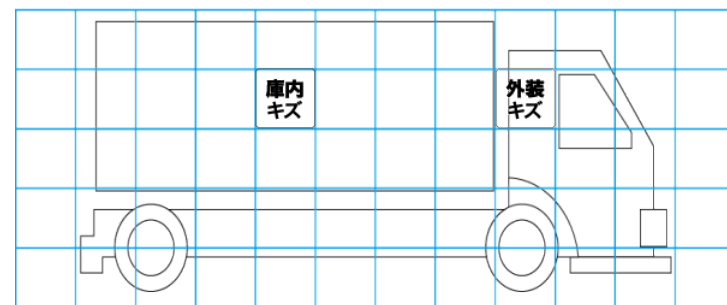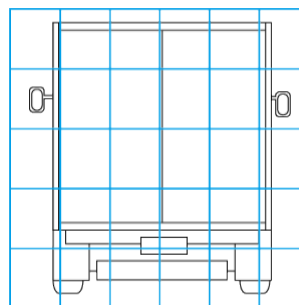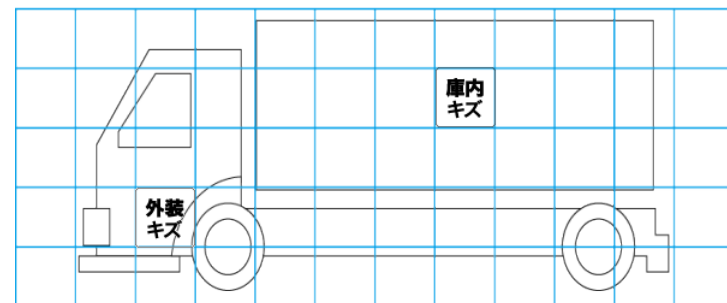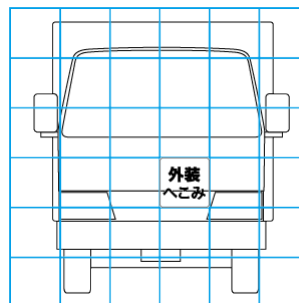

【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ