

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年11月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-124598-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
238,161km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,180 mm 高：2,060 mm	幅：2,310 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	○	ショックル摩耗
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本、コンソール欠品穴、Fガラス点傷多数有り

記録簿 有 (R6/3～R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	10	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		6	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スベアスタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V010H40-10」	令和 3年
【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、庫内灯3ヶ、左側片開き式サイドドア、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョイダレーン4列(埋め材付き)、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、R観音90度ストッパー、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50SA-L2 「145700617B」	令和 3年
【備考】 -30℃設定、1時間運転31.2℃→12.3℃確認(外気温34度)、積算運転時間:3444時間			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2104002819」	令和 3年4月
【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1390mm、ラジコン、ブラットホーム損傷箇所所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

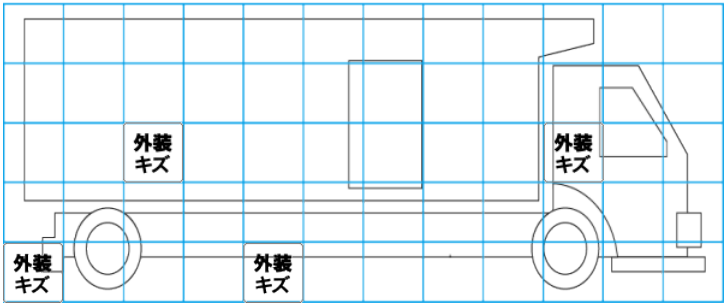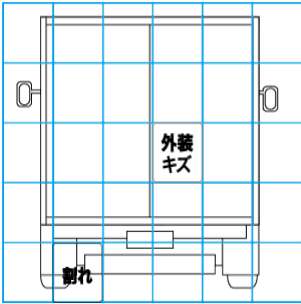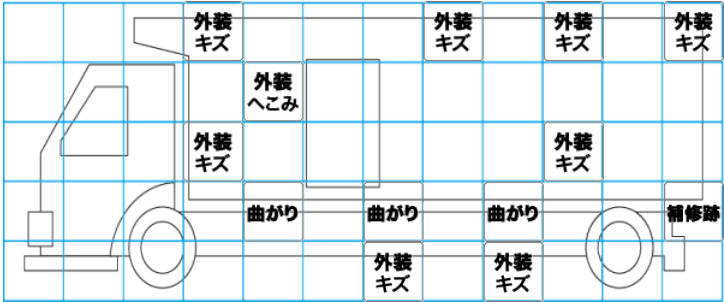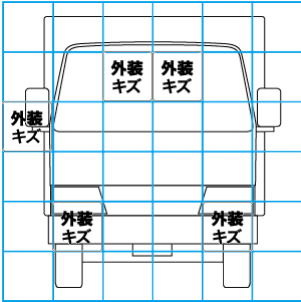

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】