

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成26年10月	GKG-CG5ZA	アルミウイング	CG5ZA-12954	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
508,042km	380PS/279KW	セミア/T	エスコット H/L 6速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,570 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷え弱い、コンデンサ漏れ有り	シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID フォグ付き
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	作動しない			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	△	2.0電源入らない	燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
ギア抜け	◎				アナログ、デジタル アナタコOK、デジタル 『エラー5001』の表示	デフ		
クラッチ	◎		タコグラフ	○		点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
リターダ	/		点検項目	結果	状態	デフロック	○	アクチュエーター作動音はするがメーターにデフロックの作動表示無し
			床材質	/	鉄板			




特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、アドブルキー2本、ボデーキー3本、室内左スピーカーカバー欠損、フロントバンパー左ロテクター欠損
記録簿 有 (H27/6, R5/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
12	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	10	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	9			スペア	245/70R19.5		

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8DV452」	平成26年8月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引出しフック9対、庫内小キズ有り、ステンレス工具箱右2ヶ左1ヶ、左右貫通ワイヤメッシュ工具箱、アルミサイドバンパー、ステンレスフェンダー、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)

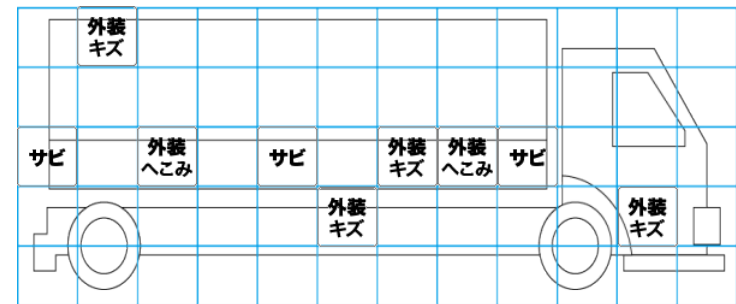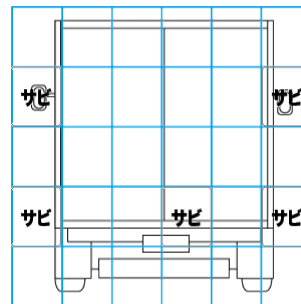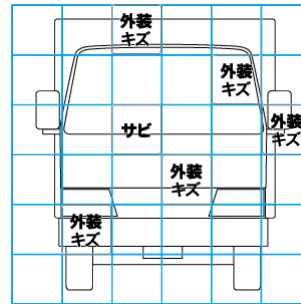

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ