

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年3月	QKG-FR1EXBG	冷凍ウィング	FR1EXB-15025		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
989,991km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト H/L 1 2速	エア-	長:9,270 mm 高:2,350 mm	幅:2,310 mm 門高:2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量調整不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー2本（鍵穴固着）

記錄簿 有 (R5/12)

タイヤ残量





単位: mm

	3	7	
	—	—	
4	3	5	6
1	1	3	2
スベア		6	—

タイヤサイズ				
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
	—	—		
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
		<u>275/80R22.5</u>		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2044 「B140188」	平成26年3月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、ジョロダーレール4列、水抜き穴3箇所、パレティナガイド、断熱厚みリヤ50mm・サイド25mm			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNA 「497300033BL」	平成26年3月
【備考】-30℃設定、1h（24.0℃→-4.8℃）確認、アワーメーター2560h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

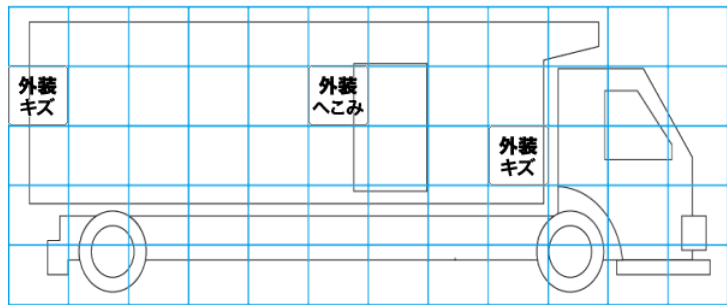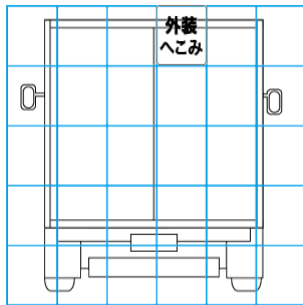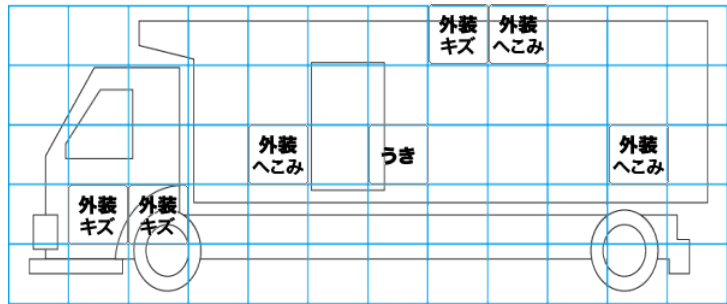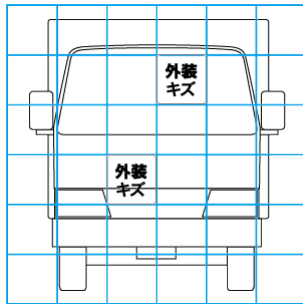

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------