

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年2月	QPG-FW1EXEG	冷凍パン	FW1EXE-19981
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
700.609km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	長: 9,310 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,440 mm 門高: 2,140 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	△	左ドアレンズ割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび リモコン欠品。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。フロントパネルダンパーへたり。
エンジンキー3本。燃料タンクキー1本。
記録簿 有 (R2/2~R6/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
5	4		
0	0	0	0
5	0	0	0
スベア	9	—	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFWXG-EUAFCP 「2TA0890-02」	平成28年
【備考】断熱: リヤ50mm。サイド75mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。リヤ扉シャッター式。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	デンソー	DNPE105EJ1	平成29年1月
【備考】-32℃設定 +6℃ → -18℃ (1h)確認。稼働時間6979h。スタンバイケーブル欠品。			
跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1456 「S71206651」	平成28年
【備考】PG寸法: 全長1555mm。全幅2385mm。有効長1300mm。有効幅2140mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

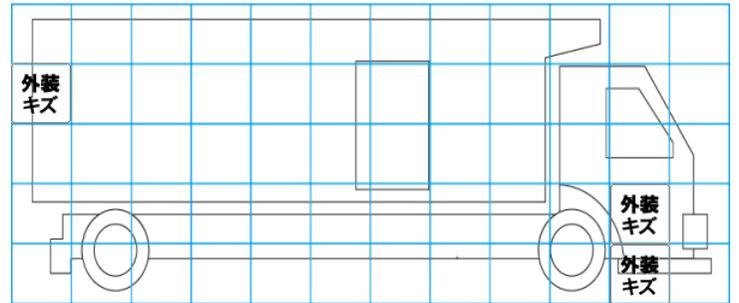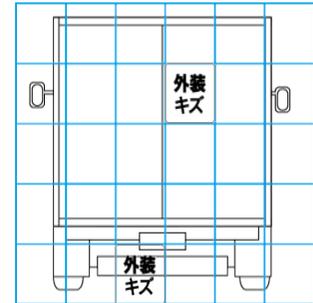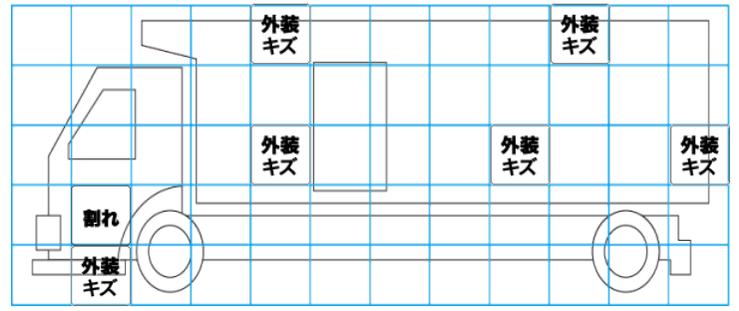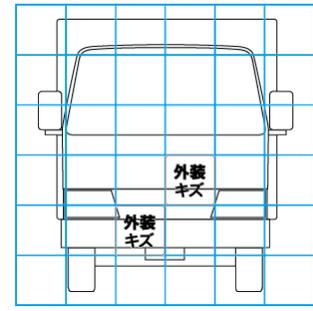

【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ