

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年4月	QPG-CG5ZA	冷凍パン	JNCMM60G7GU004257
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
707,531km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,190 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,120 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン 付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	△	アナログ 電源入らず	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 編板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	

**特記事項** キャビンキズ・汚れ。インパネポケット欠品。エア漏れ有。右サンバイザー取付割れ。フロント右コーナーパネル割れ。フロントバンパー凹み。エンジンキー2本、キーレスリモコン1ヶ、燃料タンクキー2本、アドブルータンクキー1本。





**記録簿** 有 (R1/10~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	2	1	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	0	3	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	1	—		スペア	245/70R19.5	—	

素材: スチール 備考: スペアタイヤバンク

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E1751」	平成28年
【備考】断熱: リヤ50mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。リヤ扉シャッター式。リヤ台枠カバー曲り・ガタ有			
冷凍機/サブE/G (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNF	平成28年
【備考】-35℃設定 +16.7℃ → -12.5℃ 確認 (1h)。稼働時間5808h。スタンバイケーブル欠品。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5E0626」	平成28年
【備考】PG寸法: 全長1585mm、全幅2260mm、有効長1300mm、有効幅2135mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

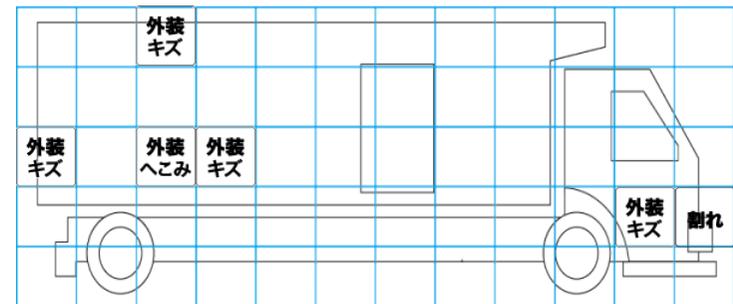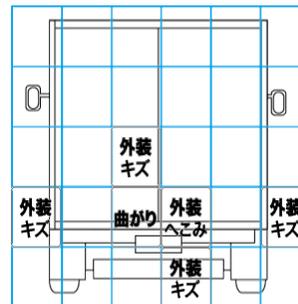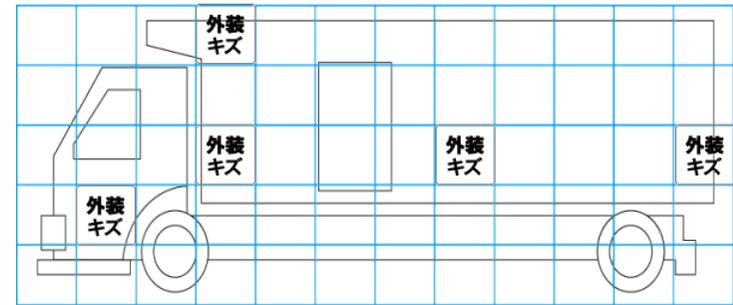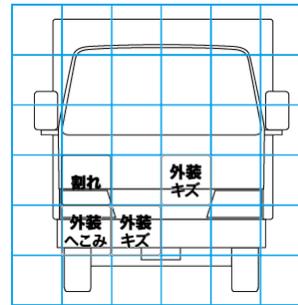

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----