

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 2年3月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-512218	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
150,609km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア-	長: 9,360 mm 高: 2,440 mm	幅: 2,320 mm 門高: 2,350 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	遮熱板溶接外れ
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、左右カ バー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 スマートキー２ヶ、ドアキー２本、燃料タンクキー２本、アドブルーキー１本、ボデーキー２本(シリンダ破損)、４軸目左右ショックにじみ、
左前LED車高灯セグメント欠け

記録簿 有 (R4/2～R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	6	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	3	2	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	—	—	
素材：スチール				備考：スベアタイヤ欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RMZ 「W9D0970」	平成30年10月
【備考】年式違い、ラッシングレール2段、前後エアリブ、パレティナガイド、LED庫内灯8ヶ、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール4列、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、ウイングポンプユニットオイルにじみ右側樹脂製工具箱			
冷凍機	デンソー	444400-8511	
【備考】-32℃設定、1時間運転32.5℃→4.0℃(外気温31.5℃)、累積稼動時間7547時間、コーション無し点検記録簿より型式転記			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

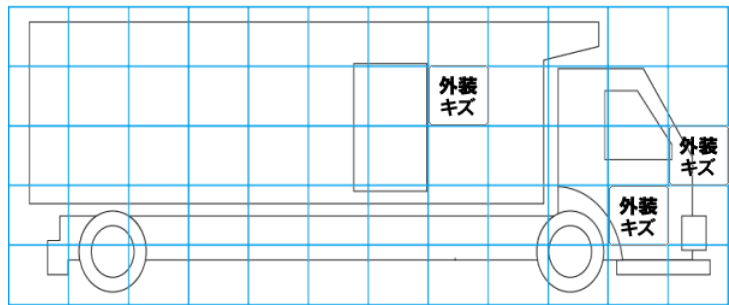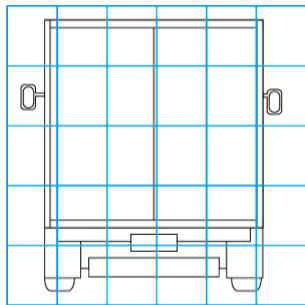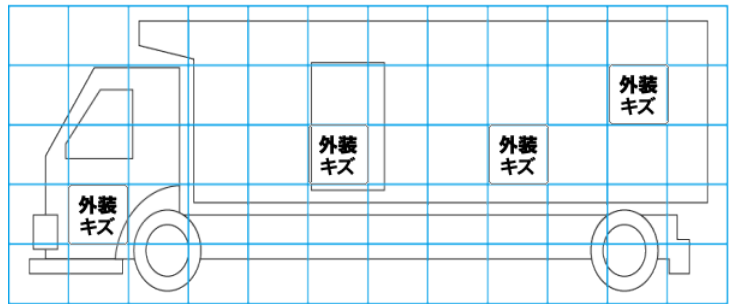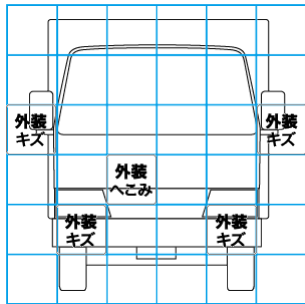

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------