

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-FBA20	タンクローリー	FBA20-530142
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
136.859km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ サブライポンプ、 インタークーラーホース にじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	○ オイルにじみ
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎ 電動ファン異音
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W(運転席)	◎
P/W(助手席)	◎
坂道発進装置	/
異常ランプ	◎
オーディオ	○ アンテナ折れ
バックカメラ	/
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準

点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	木材、鉄板 床板鉄板張り

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	ハロゲン 左右レンズすみ、右 ロービーム不灯
ウィンカー	○	左右テールランプ取り 付け曲り
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー欠、左 ミラーキャップ欠、左 ミラーステー傷及びサ ビ、左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	ギヤボックスオイル 滲み
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 70L、タンクバンド下 側曲り及び底面凹み(漏 れ無し、燃料漏れに写 真添付)

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ローリッドアキー1本(シリンダ固着)、運転席ステップ欠損、作業灯欠損、ガラス点傷多数、キャブブルー錆び有り、床板前側腐食、左右Rショックにじみ

記録簿 有 (H26/10~R5/7)

▼ **タイヤ残量**

単位：mm

	2	0	
	—	—	
4	3	2	3
—	—	—	—





.....

スベア		4	—
-----	--	---	---

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：スペア以外スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	エムケー精工株式会社	MV29 「MV031D」	平成 7年
【備考】 完成平ボディ、ローリー年式違い、品名:第二石油類 容積:2000L 比重:0.800 アルミタンク 小型車載燃料油メーター:口径20mm、被計量物名:灯油、使用最大流量:70L/min、最小測定量:5L、流量計、ホースリール			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

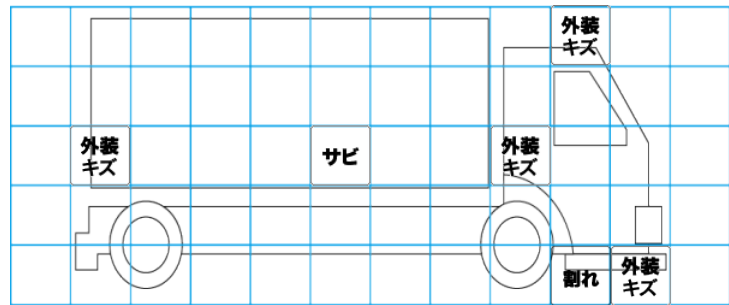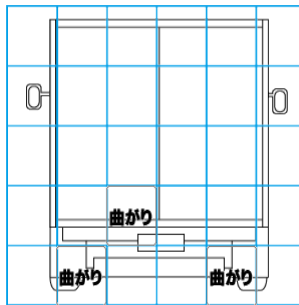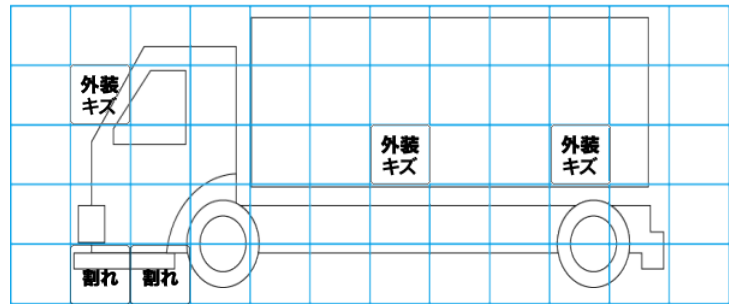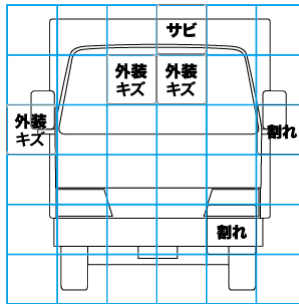

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------