

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成25年4月	KKG-FS1AKAA	ミキサー	FS1AKA-10957		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
271,962km	360PS/265KW	M/T 7速	エアー	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	エンジン後部、エアークOMPレッサ一部、インタク一ラ一ホ一スにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	解除遅い、調整できない。			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠品。			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール130L
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。エア－漏れあり。左右ドア灰皿割れ。
フロントバンパー左コーナーカバー欠品。リヤバンパー曲がり。
エンジンキー2本、燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (H26/3~H31/3、R3/4~R5/3)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	0			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
2	2	2	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
2	2	3	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア	—	—	

素材：アルミ 備考：スベアタイヤ欠品。リヤ8本再生タイヤ。

素材：アルミ 備考：スペアタイヤ欠品。リヤ8本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ミキサー	新明和工業	MW441-37 「F404424128Z」	平成25年
【備考】サブシュート。電動ホッパーカバー。洗浄用タンク。水ポンプ付。作業灯4ケ（2ケ不灯）。 ドラム容量8.7立米。最大積載量9880kg。右リヤステップ曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

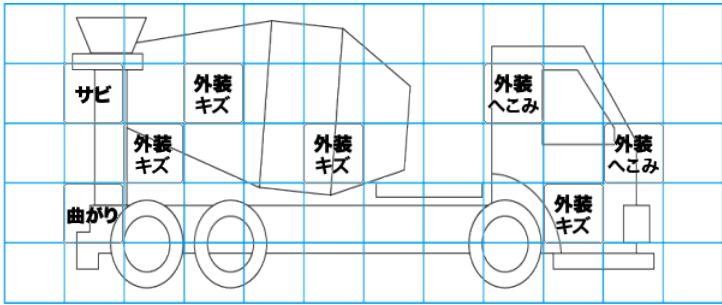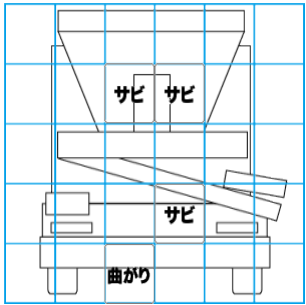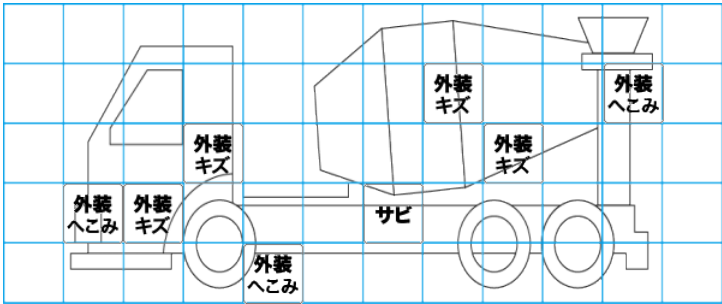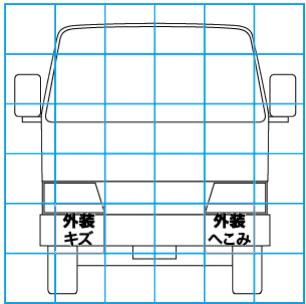

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----