

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年12月	KQG-FE7JLAA	アルミウイング	FE7JLA-11145
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
398,265km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,170 mm 幅: 2,230 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,210 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 汚れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	△	白煙大、根詰まり	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	キヤBOXにじみ
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	アイドリング時カタカタ音。ダンパースプリング?	床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			デフロック	/	
リターダ	/		上物仕様					

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。フロントインナーパネル歪みあり。フロントバンパー左側へこみ。マフラー再生不良(回転数上がらない)。エンジンキー2本。ポデーキー2本。
記録簿 有 (H26/12~H30/6、R2/6~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
2	4	3	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	0	—		スペア	265/70R19.5	—	—




素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFELA-MJAAMK 「2KY7170」	平成25年

【備考】 ジョロダーレール4列。(ジョロダー2本、レールカバー付き)。鳥居型引き出しフック8対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。左前方ウイングロック曲がり。庫内ルーフ左側補修跡有り。庫内内張り、アオリ内側穴あき、割れ有り。右側コルゲートパネルへこみ。リヤステップ左側曲がり。

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

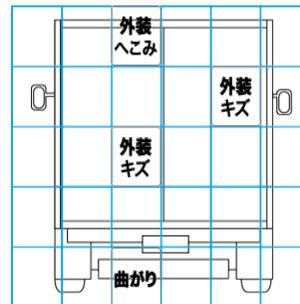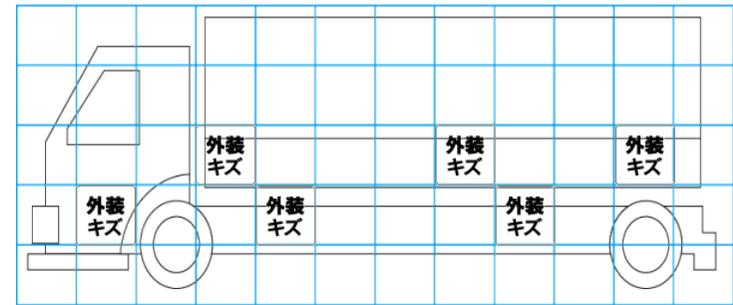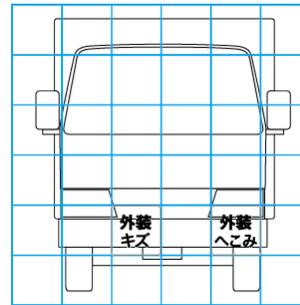

【外装】					【ポデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ