

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	2DG-FR1AHJ	冷凍バン	FR1AH-103501-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
543.183km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,460 mm 高:2,380 mm	幅:2,300 mm 門高:2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	○	閉じる時異音あり
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	継続エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー1本、リモコンキー1本

記録簿 有 (R3/3~R7/1)

タイヤ残量

単位: mm





	9	10	
	—	—	
0	1	1	2
3	3	5	4
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>スペア</u>	<u>295/80R22.5</u>	—	

素材：アルミ 備考：1軸目・2軸目6本スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA8810 「B180864」	平成30年12月
【備考】ラッシングレール3段、LED庫内灯2列、ジョロダーレール4列、水抜き穴4箇所、左片開きドア、結露防止シート、断熱厚みリヤ60mm・サイド60mm			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「899100910BL」	平成30年
【備考】-35℃設定、1h（22.3℃→-4.0℃）確認、アワーメーター5,859h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

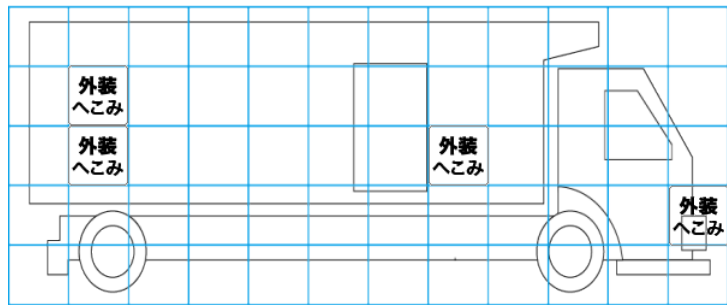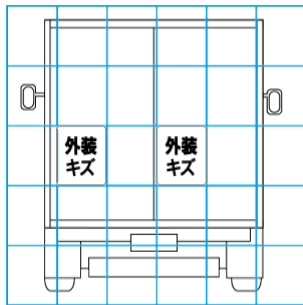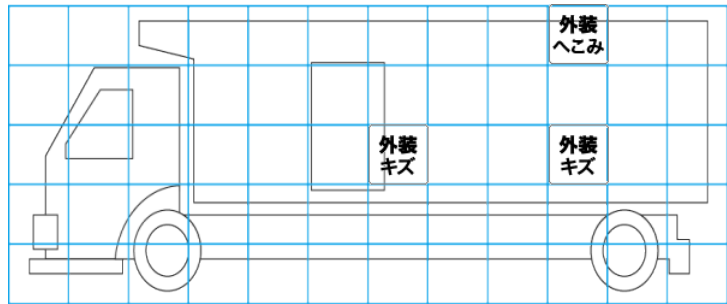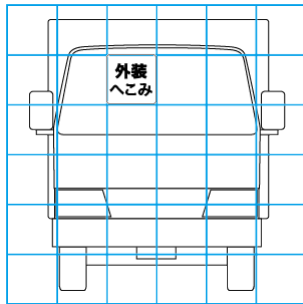

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------