

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年12月	2KG-FC2ABA	冷凍パン	FC2AB-108809	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
204,877km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 4,600 mm 高: 2,050 mm	幅: 2,170 mm 門高: 1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ シートカバー付き、カ バー破れ有り
ヘッドライト	○	LED 左レベライザー不動
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	左カバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、燃料タンクキー2本、ボデーキー4本

記錄簿 有 (R6/9、R6/12)

タイヤ残量

単位: mm





11	12		
—	—		
2	1	0	1
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール 備考：スペアキャリア欠、右リヤ外側片減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF 「E5G5052」	平成30年12月
【備考】リヤシャッタードア、ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、パレティナガイド、水抜き穴前後4ケ、断熱厚みサイド50mmリヤ25mm、シャッター開時庫内高さ1980mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-EP32	平成30年
【備考】-32℃設定、1時間運転17.0℃→-8.5℃確認			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB 3H 「G5G1533」	平成30年12月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1510mm、全幅2140mm、有効幅2010mm、キャスターストップパー迄1220mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

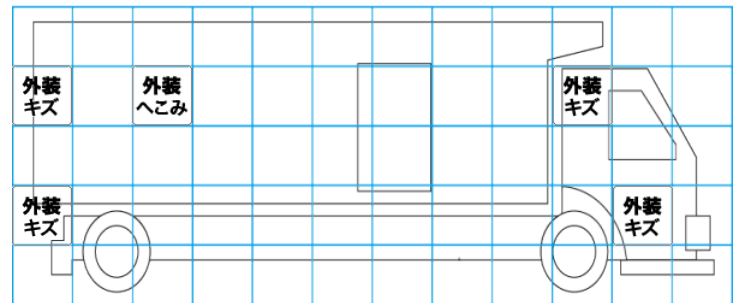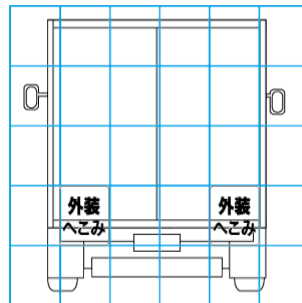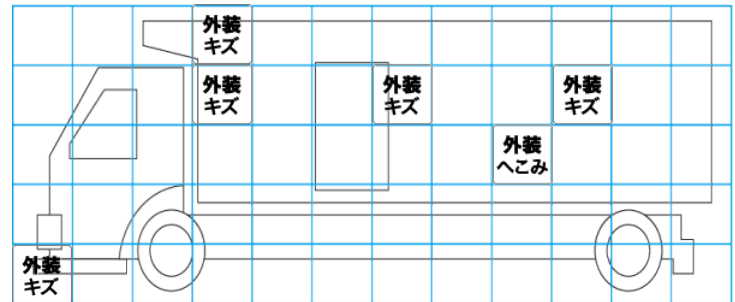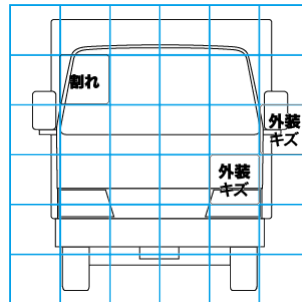

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------