

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年3月	SKG-FC9JKAA	冷凍パン	FC9JKA-10637
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
636,535km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,160 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,080 mm 門高: 2,080 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 左右レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	○	黒煙	異常ランプ	◎		ミラー	○	アンダーミラー取付部 割れ。キャップ全数欠 品。
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ、エグレ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャビン内キズ・汚れ。キャビン蛍光灯不灯。インパネポケット欠品。
 ナンバー灯レンズ割れ。左テールレンズ割れ。左サイドアンダーミラー取付部割れ。
 エンジンキー2本。
記録簿 有 (H24/6~R6/12)

タイヤ残量

単位: mm

11	10		
—	—		
8	6	7	7
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
—	—	—	—	
スペア	225/80R17.5	—		





素材: スチール 備考:

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E1457」	平成24年
【備考】断熱材: サイド75mm/リヤ75mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。 庫内灯3ケ。リヤ台枠凹み。			
冷凍機/直結	デンソー	SS42LN-EP32	平成24年
【備考】 -32℃設定 +20.0℃ → -5.0℃ (1h) 確認。稼働時間11858h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002G-3MRA2 「12T028520N」	平成24年
【備考】 PG寸法: 全長1590mm 全幅2190mm 有効長1200mm 有効幅2115mm。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。右シリンドラー滲み。バンパー部凹んでプラットフォームねじれてる為下がりきらない。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

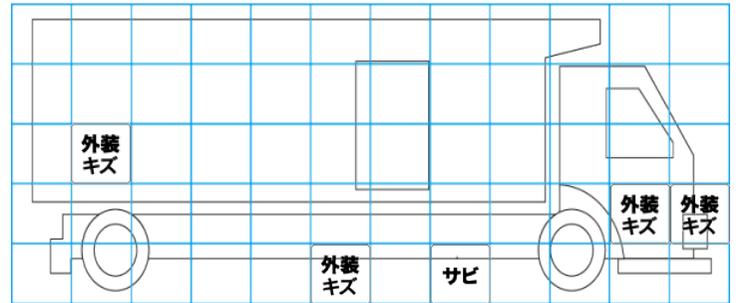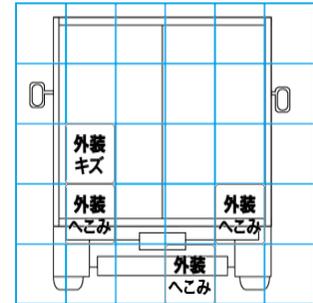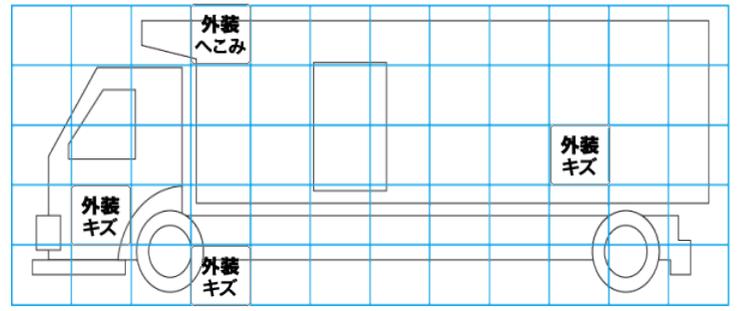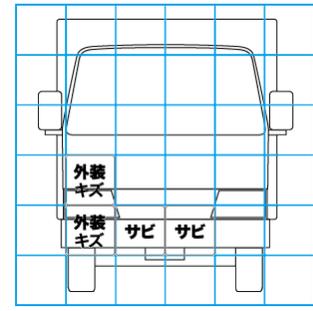

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】