

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年12月	QKG-CYM77A	チップ車	CYM77A-7000228
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
921,183km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,500 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,360 mm 門高: 2,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	HID、右不灯
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	割れ 左ミラーワイパー・ウ ォッシャー作動不良
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	/	
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
			床材質	/	ステンレス	デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ
						デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本
 右3軸目2本再生タイヤ
 エア漏れ有り
 左サイドガード曲がり、右サイドガードコーナー欠損
 荷箱補強箇所亀裂数箇所あり





記録簿 有 (H25/3~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	6			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
3	3	2	1	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	2	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	—	—		スペア	—	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
チップ運搬車	大上自動車工業	「A5259」	平成24年11月
【備考】 スライドデッキ、前壁工具掛け、ロープフック15対、荷箱上部ネット用レール有り (右前破損有り)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

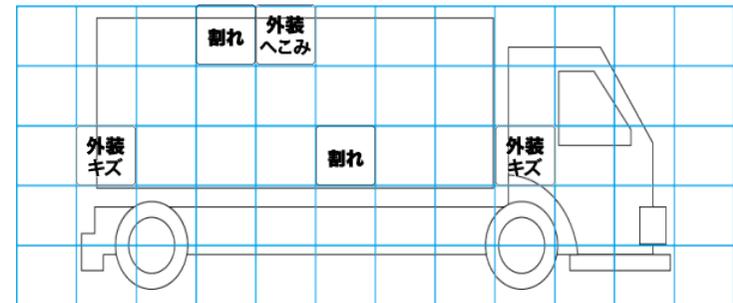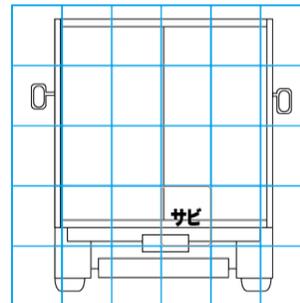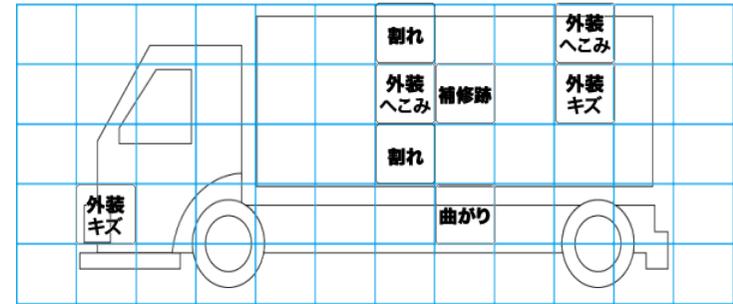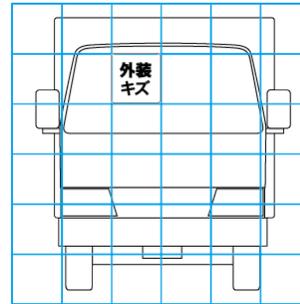

【外装】	【ボデー内】
<input checked="" type="checkbox"/> 外装キズ <input checked="" type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ