

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年3月	LKG-FTR90T2	冷凍ウィング	FTR90-7006397
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
936,907km	240PS/177KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 6,000 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,280 mm 門高: 2,190 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない 高圧ホースガス漏れ	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ えくれ・ガタ有
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド 付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 150L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。蛍光灯レンズ割れ。右フォグランプ不灯。右ピラー歪み。右ドアヒンジ曲り。ルーフ凹み。エンジンキー3本(キーレス付1本)・燃料タンクキー2本・ボデーキー2本。

記録簿 有 (H29/6~R6/9)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	5			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
14	14	14	13	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	15	—		スペア	265/70R19.5	—	—

素材:

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	W9T2367-2 「B170133」	平成29年3月
【備考】 断熱: リヤ40mm・ウィング30mm・煽り30mm。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。前方水抜き穴2ヶ。			
冷凍機/直結	デンソー	CG844W 「2016112254」	平成29年3月
【備考】 -32℃設定 +18℃ → -6.5℃ 確認(1h)。稼働時間14706h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

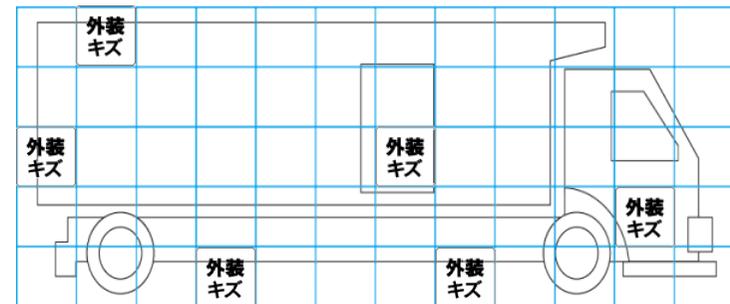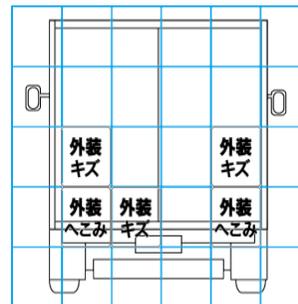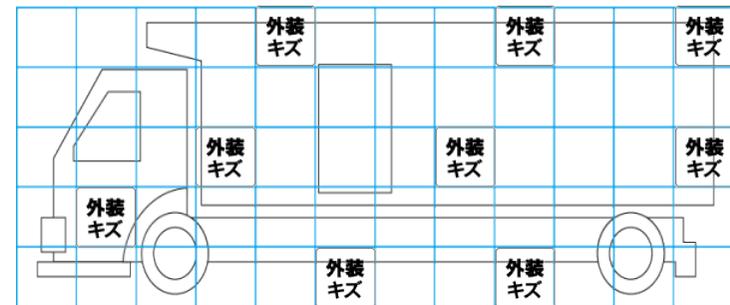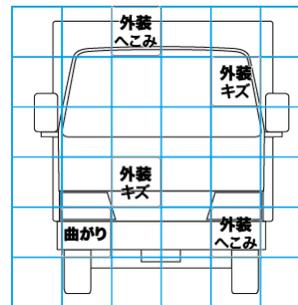

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----