

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年3月	LKG-FK62FZ	アルミウィング	FK62FZ-550196
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
301,090km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長:6,950 mm 幅:2,380 mm 高:2,390 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルレベルセンサー しみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン 左右レンズくもり
ウィンカー	○	後：右割れ サイド：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース しみ
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、燃料タンクキー1本、センターコンソールボックスフタロック破損、室内汚れ、突入防止装置左右カバー欠損

記録簿 有 (R4/12~R6/12)

タイヤ残量

単位：mm

8

10

—

—

3

5

2

4

—

—

—

—

スベア

14

—

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

—

—

スベア

265/70R19.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	「129C1769」	平成23年2月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー4列、庫内灯3ケ（2ケ不灯）、右側後ステンレス工具箱1ケ、引き出しフック6対、庫内傷、汚れ有り、前立てパレティナガイド破損有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

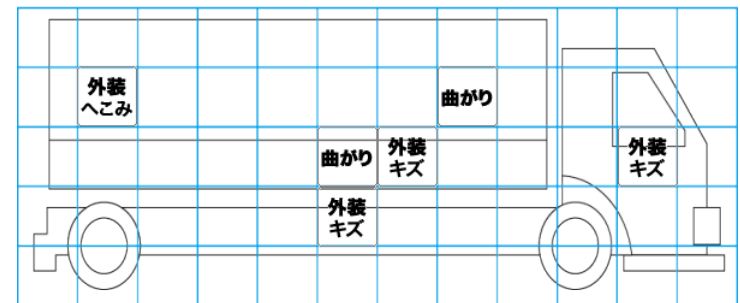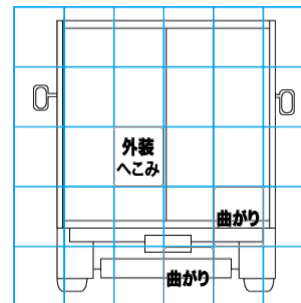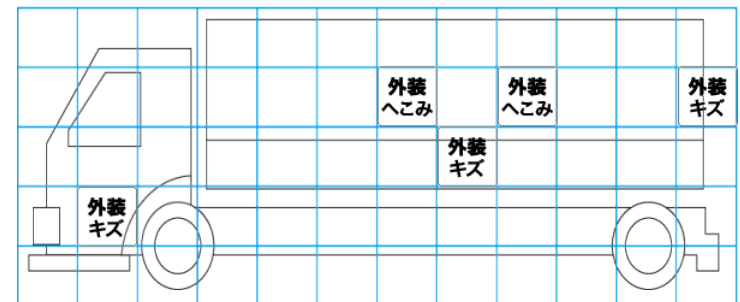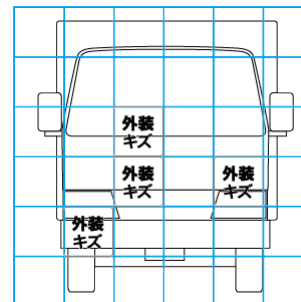

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------