

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	令和 1年11月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-115311		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
24,505km	240PS/177KW	M/T 6速		エア-	長: 5,400 mm 高: 400 mm	幅: 2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。ルーフ凹み。
エンジンキー1本（スペア無）。
記録簿 有（R4/1Q、R6/1Q、R7/2）

タイヤ残量





単位: mm

	14	14		
	—	—		
14	14	14	14	
—	—	—	—	
スベア		14	—	

タイヤサイズ			
	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>	<u>245/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>245/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東洋ボデー	「19722772」	令和 1年
【備考】 煽りロープ穴3対。床丸カンフック4対。左煽り曲り。床板削れ・補修有。			
クレーン	ユニック	URG344 「G109159」	令和 1年9月
【備考】 ブーム4段。2.93 t。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。ML 警報型（定格荷重指示装置）。 ブーム・アウトリガー未格納警報付。高さ制限付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

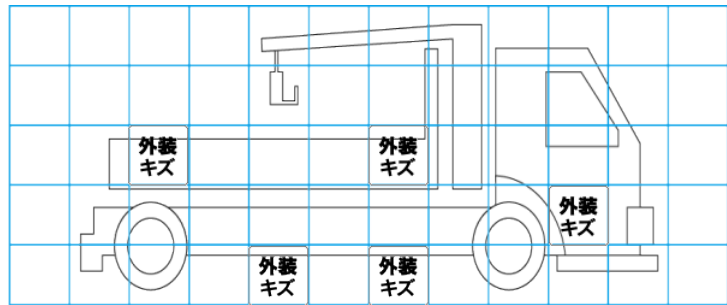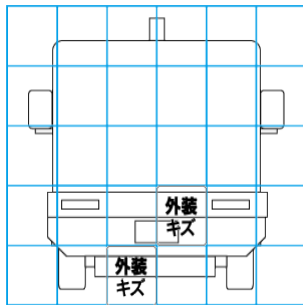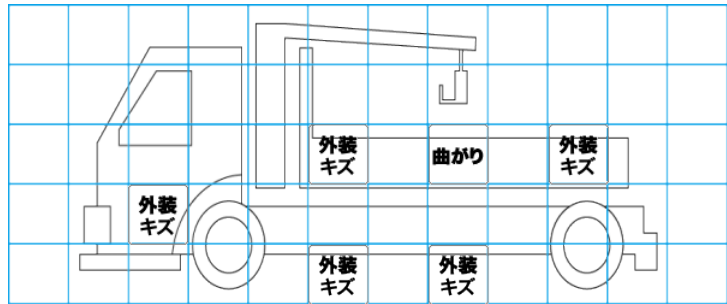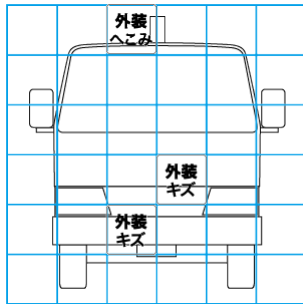

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----