

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年1月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7065615
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
286,976km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：5,310 mm 幅：1,850 mm 高：1,870 mm 門高：1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	サブタンクキャップ欠損
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ スノコ床

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	ステアリングラック、 にじみ
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	フィラプラグ廻り、に じみ
デフロック	／	

特記事項

ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー1本、突入防止装置左プロテクター欠損、右テールレンズひび
(水浸入無し)、サイドマーカー破損箇所有り



記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	11			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		1	—	スペア		205/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スペア以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GFE 「E1J1161」	平成29年1月
【備考】2室仕様、水抜き穴前後4ヶ所、スノコ床、エアリブ、保冷カーテン、LED庫内灯前室2ヶ後室1ヶ、電動ベンチレーター付き間仕切り、 間仕切り開口部高さ1800mm幅1300mm、前室室内長3980mm、後室室内長1190mm、リヤ3枚扉、断熱厚み確認リヤ 100mmサイド 100mm、庫内キズ汚れ有り、リヤ扉上段センターヒンジ取付け部破損、左側工具箱及び台車入れ			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「685502077BL」	平成28年
【備考】-30℃設定、1時間運転16.3℃→-4.3℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

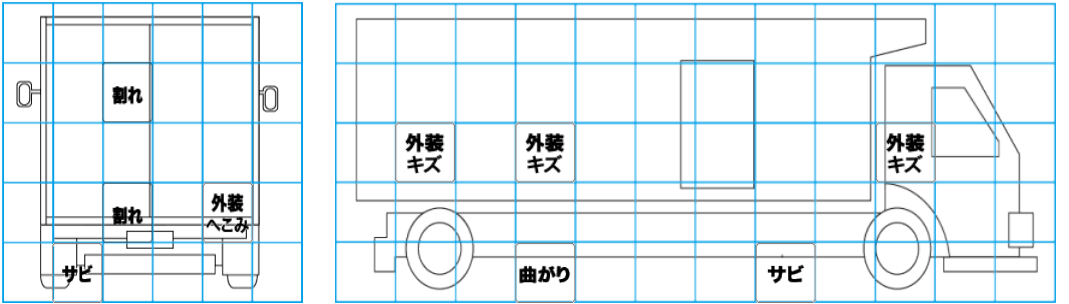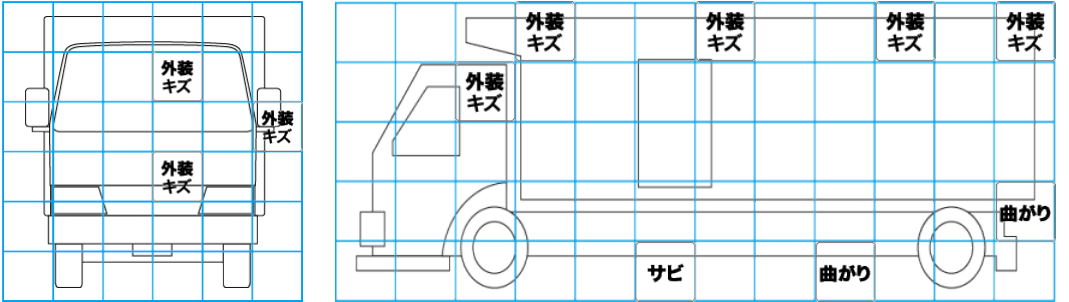

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ