
∃付:R07. 1	1/03	<b>∏</b> u¬ e	RDUP 車両チ	⊔Ҏ 車両チェックシート				管理番号: 0937129			
車両情報											
車名  初年度登録			型式		形状			車台番号			
三菱ふそう		平成27年8月	TKG-FK61F	=	アルミウィング	FK61F-586856					
走行		馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸				
405,01	6km	240PS/177KW	M/T 6速	į	エアー	長: 6,240 高: 2,400		n 幅:2,390 mm n 門高:2,300 mm			
◎:良好	〇:通常	常走行問題なし △	:要修理 /:	装備無し	※あくまでも≝	当社判断基準による	るもので	ੋਰ			
•	エンジン	ソ	_	電装関係		•	キャヒ	シ			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	0		エアコン	©		シート	0	擦れ、汚れ			
オイル混入	©		スターター	©		ヘッドライト	0	HID			
オイル漏れ	©		オルタネーター	0		ウィンカー	0				
水混入	©		P/W(運転席)	©		ワイパー	0				
水漏れ	©		P/W(助手席)	©		ミラー	0	左ミラー取付割れ			
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0							
排気	0		異常ランプ	©			走行関				
マフラー	0		オーディオ	©		点検項目	結果	状態			
ターボ	©		バックカメラ	◎ カラ・	_	リーフサス	0				
冷却水吹返	©		電格ミラー	⊚		エアサス	/				
<b>F</b>	ミッシ	ョン	ETC	/		パワステ	0				
点検項目	結果	状態	タコグラフ			ハンドル	0				
ギア鳴き	0		<b>*</b>	上物仕様		燃料タンク	0	スチール 200L			
ギア抜け	©		点検項目	結果	状態			200L			
クラッチ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	床材質	/ 木材		<b>/</b>	デフ				
異音	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		·····	•••••	点検項目	結果	<u> </u>			
オイル漏れ	0		•			異音	0				
リターダ	/		•			オイル漏れ	0				
			•			デフロック	/				
特記事項キャブ内キズ・汚れ。フロントパネル開かない(ロック解除ワイヤー固着、要交換)。											
キャブ看板ライン消し塗装あり。 エンジンキー3本、燃料タンクキー2本、アドブルータンクキー2本、ボデーキー2本。											
記録簿	(H28/2	2~R6/11)									
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ											
		単位:mm									
10	) [1	0		22	25/80R17.5	225/80R17.5	_				
Ī	-	_		_			_				
			225/80R17	75 27	25/80R17.5	225/80R17.5		225/80R17.5			
7 6	<u> </u>		ZZU/00111	.5	20/001117.0	220/0UN17.0		220/00HT1.0			
	<u> </u>				<u> </u>	_		<u> </u>			
スペア		3 –		スペア		225/80R17.5					
							_				


備考:


素材: スチール

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
アルミウイング	パプコ	「568RK781」	平成27年						
【備考】ラッシングレール2段。スタンション穴2ケ。スタンション2本付。エアーラインレール付。庫内灯4ケ。 ルーフ穴あき、補修跡。床削れ。看板文字跡あり。									
【備考】									
【備考】									

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	Ŋι	飛石有(リペア 可)				

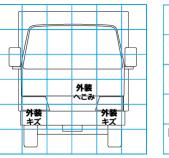

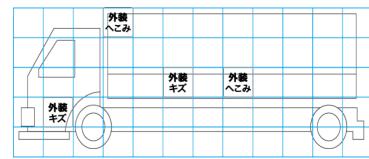

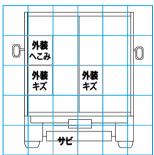



【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	7F	補修跡	割れ	庫内	庫内へこみ	庫内 穴あき	床汚れ