

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年12月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-115154
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
18,960km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 5,400 mm 幅: 2,180 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。左ドア凹み、曲がり。  
エンジンキー3本。  
記録簿 有 (R6/9~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
4	3	3	3	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			4	—	—	—	—
				素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「6121 79」	令和 1年
【備考】アオリローフ穴3対。前立て曲がり。床補修跡あり。床板割れあり。左セイコーラック曲がり（使用可能）。左右リヤ、アオリ曲がり。左サイドバンパー曲がり。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G109448」	令和 1年10月
【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付。ML警報型安全装置付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

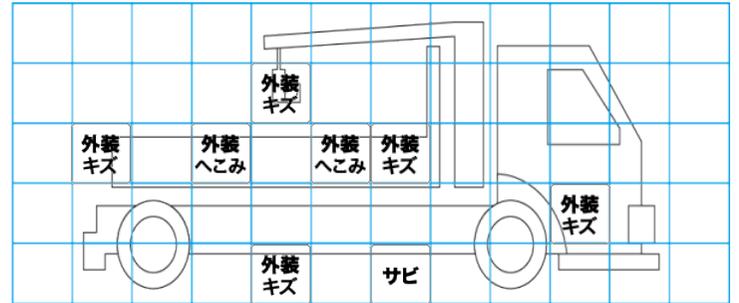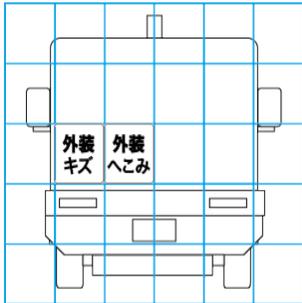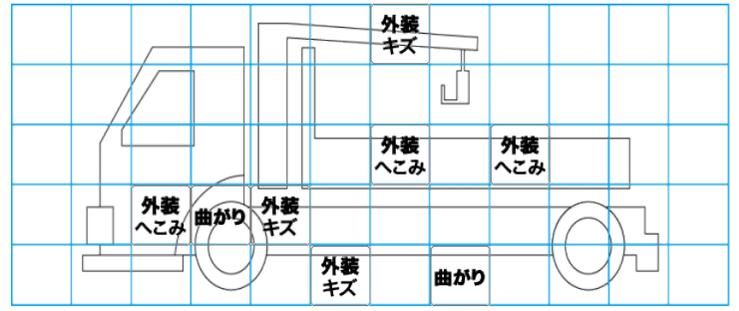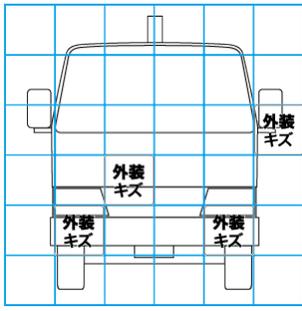

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ