

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年2月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-20526
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
231.753km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,290 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,190 mm 門高: 2,130 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左側カバ擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC			◎	標準	
点検項目	結果	状態	上物仕様			ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、箱左側面補修
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
9	10	11	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スベア				スベア			
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「17T118571N」	平成30年1月
【備考】 左側スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、右側スチール製工具箱、庫内汚れ、擦れ、穴有り			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3XR A2 「17T118571N」	平成29年11月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1570mm、全幅2340mm、有効幅2220mm、キャストストップパ逆1350mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

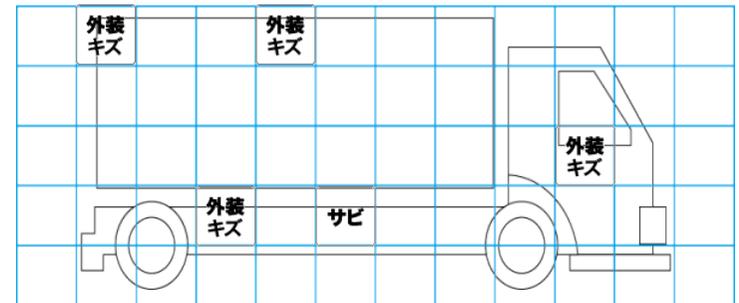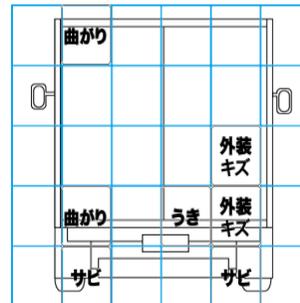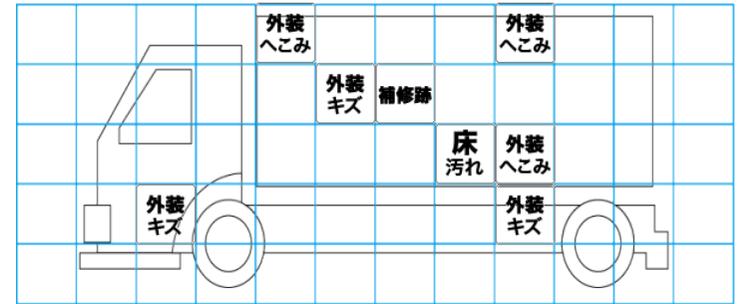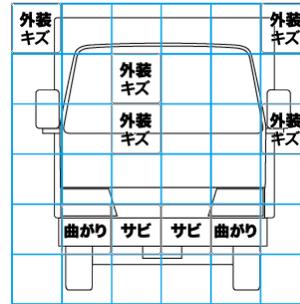

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ