

| 車両情報      |             |             |       |   |
|-----------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号  |
| いすゞ       | 平成30年7月     | 2RG-FRR90S2 | ドライバン | FRR90-7127045                                       |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸   |
| 914,705km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア    | 長: 6,430 mm 幅: 2,260 mm<br>高: 2,340 mm 門高: 2,280 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |            | 電装関係     |    |           | キャビン   |    |                              |
|-------|----|------------|----------|----|-----------|--------|----|------------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態        | 点検項目   | 結果 | 状態                           |
| 異音    | ○  | 始動時打音する時有り | エアコン     | ◎  |           | シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ、汚れ             |
| オイル混入 | ◎  |            | スターター    | ◎  |           | ヘッドライト | ◎  | HID                          |
| オイル漏れ | ◎  |            | オルタネーター  | ◎  |           | ウィンカー  | △  | 右ドアウィンカー欠損、<br>F右ウィンカー取り付けカタ |
| 水混入   | ◎  |            | P/W(運転席) | ◎  |           | ワイパー   | ◎  |                              |
| 水漏れ   | ◎  |            | P/W(助手席) | ◎  |           | ミラー    | ○  | メッキカバー付き、ヒーター付き、左右カバー擦れ      |
| 燃料漏れ  | ◎  |            | 坂道発進装置   | ◎  |           |        |    |                              |
| 排気    | ◎  |            | 異常ランプ    | ◎  |           |        |    |                              |
| マフラー  | ◎  |            | オーディオ    | /  | アンテナ伸縮不良  |        |    |                              |
| ターボ   | ◎  |            | バックカメラ   | ◎  | カラー       |        |    |                              |
| 冷却水吹返 | ◎  |            | 電格ミラー    | ◎  |           |        |    |                              |
| ミッション |    |            | 上物仕様     |    |           | 走行関係   |    |                              |
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態        | 点検項目   | 結果 | 状態                           |
| ギア鳴き  | ◎  |            | 床材質      | /  | アルミ<br>縞板 | リーフサス  | ○  | シャックル摩耗                      |
| ギア抜け  | ◎  |            |          |    |           | エアサス   | /  |                              |
| クラッチ  | ◎  |            |          |    |           | パワステ   | ◎  |                              |
| 異音    | ◎  |            |          |    |           | ハンドル   | ○  | 擦れ                           |
| オイル漏れ | ◎  |            |          |    |           | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L                 |
| リターダ  | /  |            |          |    |           | デフ     |    |                              |
|       |    |            |          |    |           | 点検項目   | 結果 | 状態                           |
|       |    |            |          |    |           | 異音     | ◎  |                              |
|       |    |            |          |    |           | オイル漏れ  | ○  | ブリーザー<br>汚れ                  |
|       |    |            |          |    |           | デフロック  | /  |                              |





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー4本、ボデーキー3本、車両右前廻り破損、左右Fフェンダー割れ、突入防止装置割れ及び左側プロテクター欠損、コンソール部品外し穴  
記録簿 有 (H30/10~R7/4)

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm |   |   |   |             |             |             |             |
| 6      | 6 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| -      | - |   |   | -           | -           |             |             |
| 4      | 4 | 5 | 4 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| -      | - | - | - | -           | -           | -           | -           |
| スペア    | - | - |   | スペア         | -           | -           | -           |

素材: アルミ 備考: スペア無し

| 上物仕様   |         |                  |       |
|--|---------|------------------|-------|
| 上物名  | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| ドライバン  | 日本フルハーフ | DLB<br>「T5HC644」 | 平成30年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、前立て及び側面樹脂製ガードレール、庫内キズ汚れ有り、内張ビス欠損箇所有り、 |         |                  |       |
| 【備考】   |         |                  |       |
| 【備考】   |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 不可) |

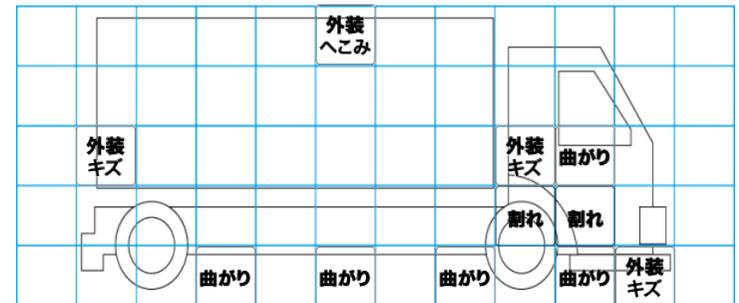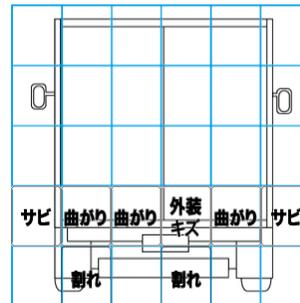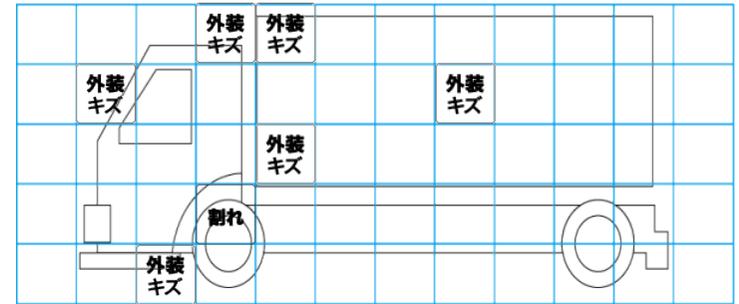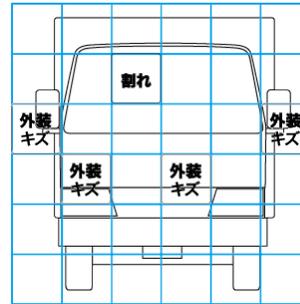

| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |