

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年5月	QPG-CYY77B	冷凍パン	CYY77B-7000341
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
952.216km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 12速	エア-	長: 9,400 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エアークンプレッサー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	F2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	左ミラーワイパー不動

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	腐食部位 前デファクスル部滲み
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドルリングストップ付。右ピラー歪み、ドア閉まり悪い。
左2軸ショックアブソーバー外れ（油漏れ、ボルトナット欠品）。
エンジンキー2本、リモコンキー1個。

記録簿 有 (R3/6~R6/6)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	14	14		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
13	13	14	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
11	11	11	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	—	

素材：アルミ

備考：3軸4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	VHB 「T7D9134」	平成30年
【備考】断熱材：リヤ100mm、サイド50mm。ラッシングレール3段。ジョロダーレール4列。水抜き穴前後2対。左サイド扉2ヶ（観音式）。フェリーフック2対。間仕切り付。庫内灯10ヶ。ボデー看板跡有。			
冷凍機／サプE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNF 「899200131BL」	平成30年
【備考】 -35℃設定 +32.0℃ → +5.4℃ 1h確認（冷え悪い）。稼働時間10259h。2エバ。リヤエバ内寸高さ2120mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

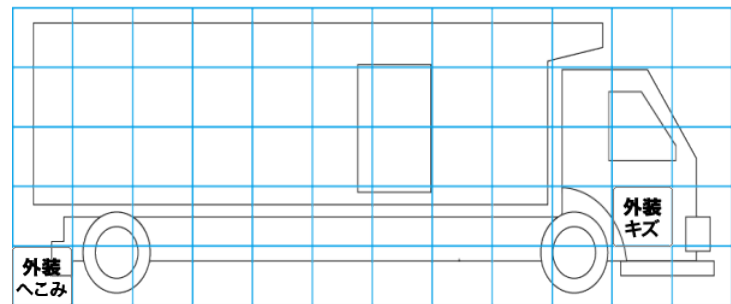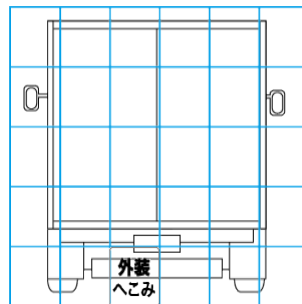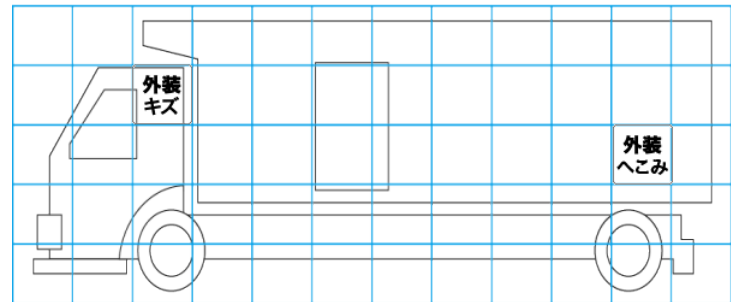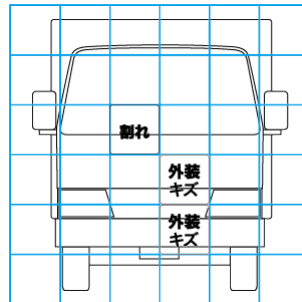

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------