

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年2月	2KG-FV70HJR	トラクタ	FV70HJ-510147
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
393,714km	460PS/338KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	○	後部下側オイル漏れ。 エアードライヤーオイル漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	オイルホース しみ			
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 400L			
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態						
クラッチ	/		床材質	/	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態			
異音	◎		上物仕様			異音	◎				
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
リターダ	/					点検項目	結果	状態	デフロック	◎	

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。  
 フロントバンパーコーナーパネル左右割れ、ガタ。フロントバンパー曲がり。  
 リヤタイヤ8本再生タイヤ。フロント右タイヤ亀裂あり。  
 スマートキー2個、アドブルータンクキー2本。





**記録簿** 有 (R3/2~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
○	○	○	○	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
○	○	○	○	—	—		
○	○	○	○	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
○	○	○	○	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア	—	—		スベア	—	—	

素材: スチール 備考: スベアキャリア・タイヤ装備無し。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CD-1200 [K4018]	令和 1年3月
【備考】キャパシティ12000kg。第五輪荷重10700kg。作業灯1ヶ。ステンレス工具箱。 バッテリースイッチ付(電動アウトリガー用)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

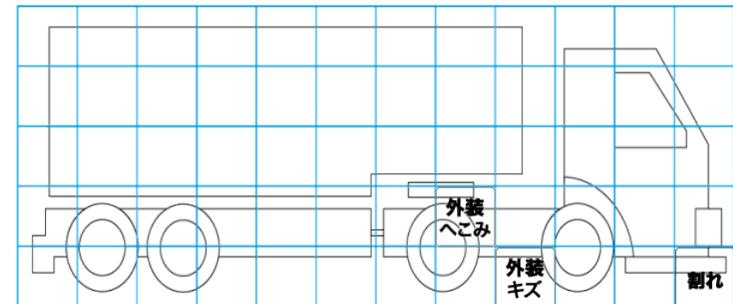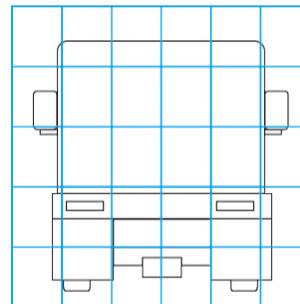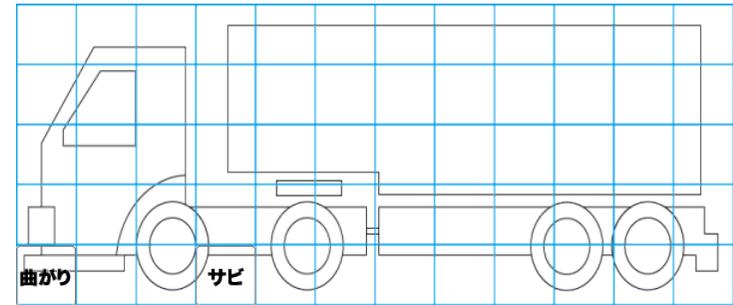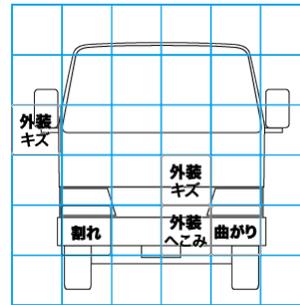

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----