

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年4月	SKG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7031593	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
215.801km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,340 mm 高: 1,850 mm	幅: 1,930 mm 門高: 1,840 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ アルミ編板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 左アンダーミラーキャップ外れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	オイルフィルターボルト付近滲み
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本

記録簿 無○

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	3	3	
	—	—	
2	1	4	3
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H120806」	平成24年4月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ヶ、水抜き穴2ヶ、パレティナガイド、エアリブ、保冷カーテン、断熱材厚みリヤ75mm・サイド75mm			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XZ42LSC-K 「H120806」	平成24年4月
【備考】－30℃設定 27℃ →0℃ 確認（1h）。稼働時間12961h			
格納ゲート	極東開発工業	「12T038729N」	平成24年3月
【備考】PG寸法：全長1210mm・全幅2030mm・ストッパー迄990mm・有効幅1910mm。ラジコン、庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

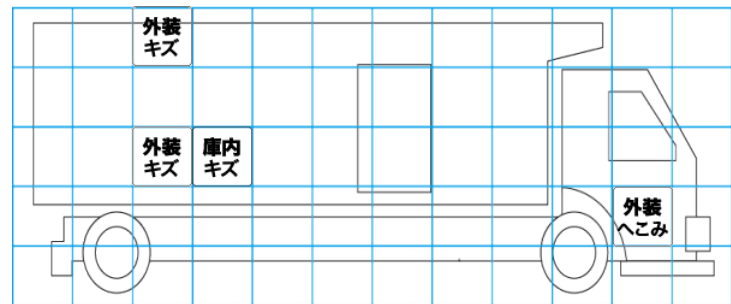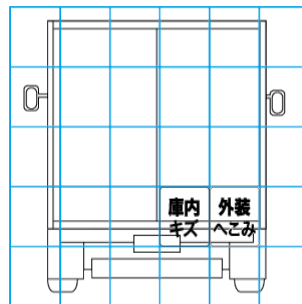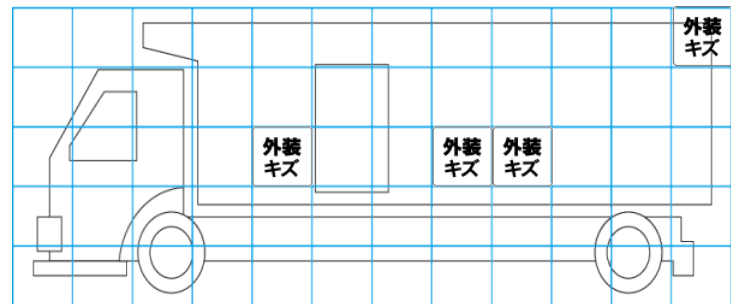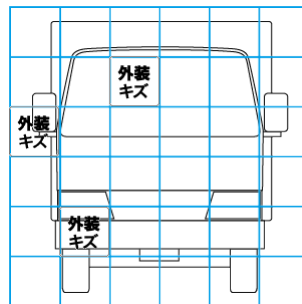

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------