

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年12月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-501295
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
962.656km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2速	エア-	長: 9,630 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	Fパイプ補修跡
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ シートベルト擦れ
ヘッドライト	○	LED 左ライトリム割れ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、ヒーター付き、左右ミラーステー錆び

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、 ひび ブラケット錆び
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ カバー跡
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	F及びRケース錆び
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー1ヶ(リモコンボタンゴムカバー破損)、ドアキー1本、ポデーキー1本(シリングダ異物噛み込み)、ガラス点傷多数有り、突入
止装置左右プロテクター擦れ、ポデータイヤアーチ部膨らみ、F側デフ修理跡有り(記録簿無し)

記録簿 有 (H30/12~R2/12、R4/1~R7/1)

タイヤ残量

単位：mm

	6	7	
	3	6	
4	4	3	4
4	4	4	5
スベア		4	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		245/70R19.5	—





素材：スチール

備考：1.4軸目スタッドレス、2軸目左再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「7Y9A1795」	平成29年11月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、ウイング及びRドア内側カーペットフロア張り、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

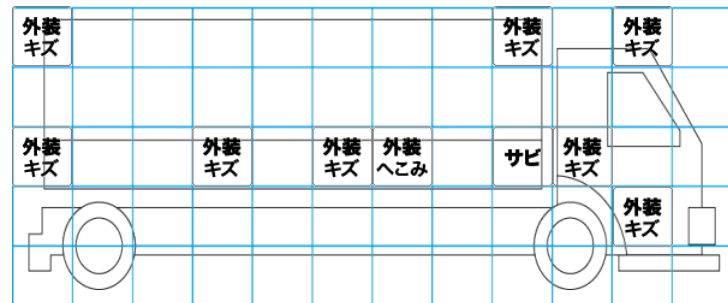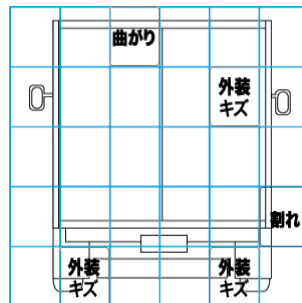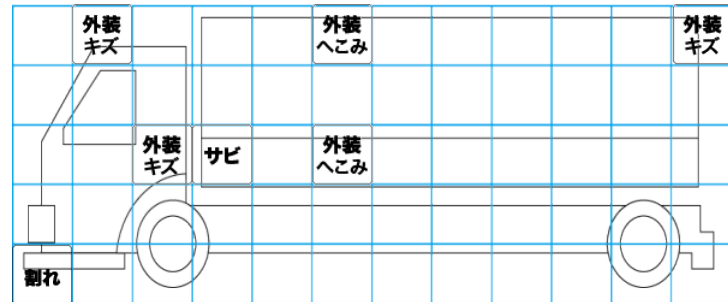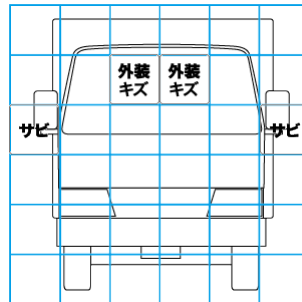

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------