

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年3月	KQG-FE7JLAA	クレーン付平	FE7JLA-11626	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
271.417km	260PS/191KW	M/T 6速	エア-	長:5.560 mm 高:390 mm	幅:2.190 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ブローパイホース亀裂
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 鉄板	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	左デールレンズひび及 びデブ跡、右後ウィ ンカーレンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ、右サ イドアンダーミラー取 り付け部割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ カバー跡
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、室内汚れ、突入防止装置左右割れ

記録簿 有 (R7/7)

タイヤ残量





単位: mm

	8	9	
	—	—	
8	8	9	10
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—
素材：スチール 備考：F段減り小、スペアタイヤ片減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車改造	「004089」	平成27年
【備考】3方開、セイコーラック、ロープフック左右11対、後ろ3ヶ、ロープ穴5対、鳥居作業灯2ヶ、右側工具箱ステンレス・鋼板製各1			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE364HR 「KB5678」	平成26年9月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、4段ブーム、フックイン、ワイドアウトリガー、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

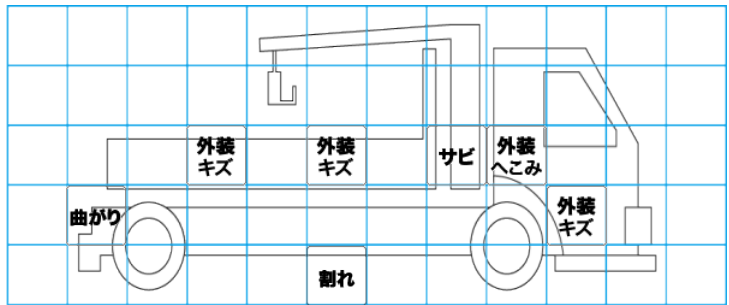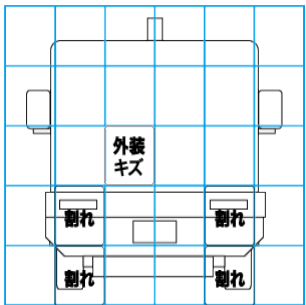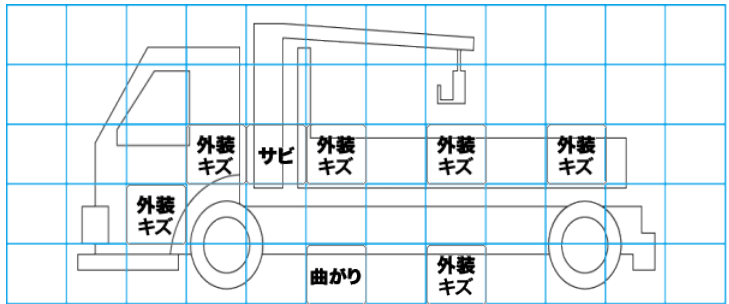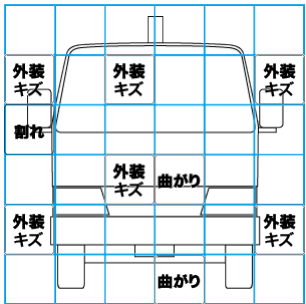

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----