

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年11月	2KG-FD2ABA	アルミウィング	FD2AB-108680	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
183,730km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:6,310 mm 高:2,270 mm	幅:2,420 mm 門高:2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。テールレンズ左右ひび。
エンジンキ-3本。燃料タンクキ-1本。ボディキ-2本。
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

	13		13	
	—		—	
13	13	13	13	
—	—	—	—	
スベア		9	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	8X9C7795	平成30年
【備考】引き出しフック5対。庫内灯3ケ。90度ストッパー。観音扉左下ヒンジ曲がり。右ウイングコルゲートパネル補修有。			
パワーゲート／格納ゲート		PRAK10-6485D 「S90903230」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2380mm・有効長1285mm・有効幅2310mm。最大荷重1000kg、庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

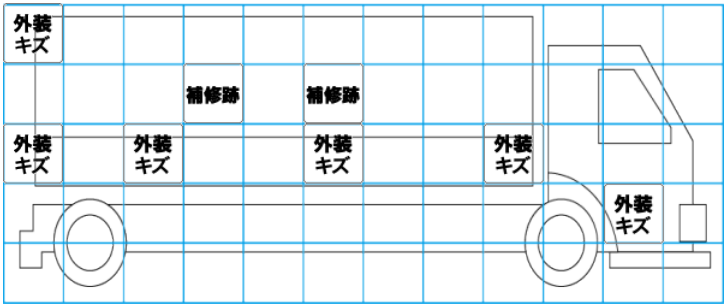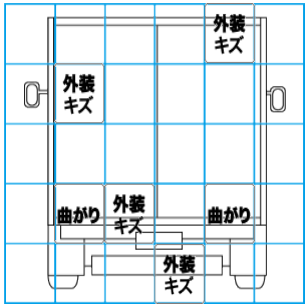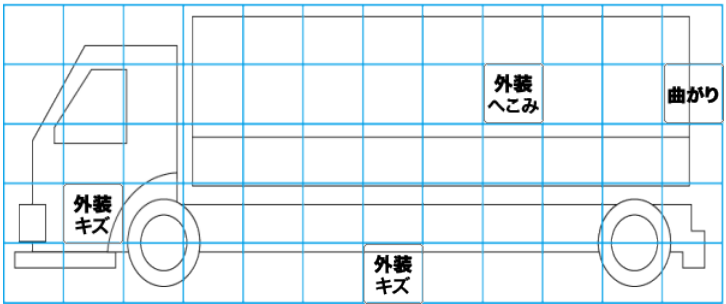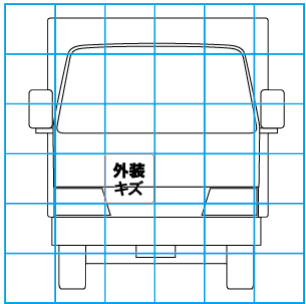

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------