

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年11月	2KG-FD2ABA	アルミウイング	FD2AB-108718
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
122,925km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,310 mm 幅：2,410 mm 高：2,280 mm 門高：2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラー・右サイドアンダーミラー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項

キャブ内キズ汚れ。
エンジンキー3本、ボディキー2本。



記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				7	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「8X9C7796」	平成30年
【備考】 ラッシングレール1段。引き出しフック5対。90度ストッパー。庫内灯3ケ。前立て内張り割れ。庫内内張りキズ、汚れ。床ケズレ、汚れ。左前側水切り凹み。			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S90903231」	平成30年
【備考】 PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1395mm、有効幅2315mm。 最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

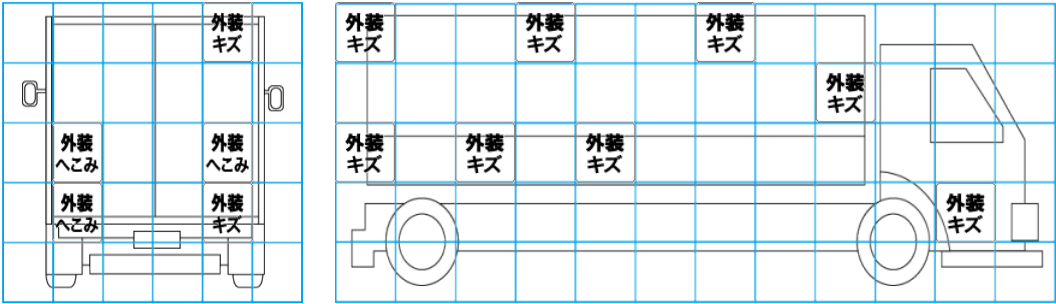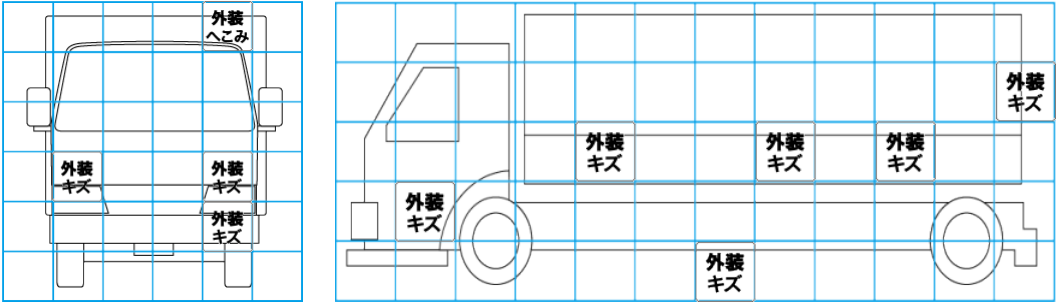

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ