Bd: R07, 10/25 **単山 GROUP 車両チェックシート** 管理番号: 0937014

車両情報										
車名  初年度登録		<b>土型</b>		形状		車台番号				
V)ਰੇਨ੍ ਜ		平成30年12月	2PG-FRR90S2		アルミウィング		FRR90-7134649			
走行		馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸		
126,383km 210PS/154KW		M/T 6	東		エアー				m 幅:2,410 mm m 門高:2,170 mm	
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
<b>F</b>	エンジン	7	•	電装関	<b></b>		•		キャヒ	<b>ニ</b> ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	,	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0			シー	- Ի	0	擦れ
オイル混入	0		スターター	0			<b>۸</b> پ	ドライト	0	ハロゲン
オイル漏れ	0		オルタネーター	0			ウィ	ィンカー	0	左ドアレンズ擦れ
水混入	0		P/W(運転席)	0			ワー	/パー	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			37	5—	0	左右カバー擦れ、左ミ
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0			••••	= □ = □ = □ = □ = □ = □ = □ = □ = □ = □		
排気	0		異常ランプ	0			•		走行関係	
	0			0					結果	
ターボ	0		バックカメラ		カラ	_			0	
冷却水吹返	0		電格ミラー	0	<b>.</b>			-フッス 'サス	/	
<b>F</b>	ミッシ	ョン	ETC	© :		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		9A		リザーバタンクキャッ
点検項目	結果	状態	タコグラフ		<b>:</b>			フテ	0	プひび
ギア鳴き	0		•	上物位			/\>	ノドル	0	
ギア抜け	0		点検項目	結果		状態	伙米	シンク		スチール
クラッチ	0		床材質	/	木材		Aug.	,,,,,		100L
異音	0								デフ	
オイル漏れ	0		•				Я	点検項目	結果	状態
リターダ	リターダ : /					異音	<u> </u>	0		
							オー	(ル漏れ	0	ブリーザー 汚れ
							デフ	フロック	/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー2本	
記録簿	無()	

▶ タイヤ残量	タイヤサイズ					
<u>単位∶mm</u> 6 7		225/80R17,5 —	225/80R17.5 —			
6 7 7 7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
スペア - 7	スペア — 225/80R17.5					
	素材:スチール	備考:				

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミウイング	パブコ	「8X9C7802」	平成30年					


【備考】ラッシング1段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、R観音90度ストッパー、庫内キズ汚れ有り、左ウイング前側センターシート付近フレーム曲がり、天井波打ち、左アオリ前側プロテクター取り付けガタ、左側ステンレス工具箱、ボディ前方雨漏り(ボディ前面シーリング材割をあり)


パワーゲート/格納ゲート	パブコ	[S90903053]	平成30年9月


【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2400mm、有効幅2310mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン

【備考】

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有確認済		無	点傷有					

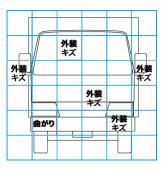

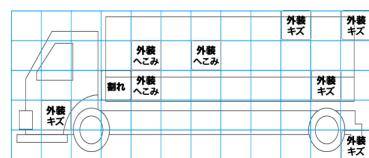

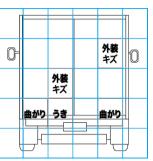



【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	<b>外装</b> へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	床 汚れ	