

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0003875	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
43,599km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長：4,240mm 高：1,900mm	幅：1,880mm 門高：1,885mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	リーフサス	◎				
			タコグラフ	／		エアサス	／				
									パワステ	◎	
									ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L			
ギア鳴き	◎					点検項目		結果		状態	
ギア抜け	◎										
クラッチ	／										
異音	◎										
オイル漏れ	◎		床材質	／	アルミ 縞板	デフ					
リターダ	／		点検項目		結果				状態		
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				

特記事項	キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー1本 ボディキー1本
記録簿	有（H30/10～R2/4、R5/6～R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/70R16	225/70R16		
				—	—		
7	7	7	6	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/70R16	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186173」	平成30年6月
【備考】断熱：サイド100mm/リヤ100mm ラッシングレール2段 エアリブ バレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン（サイドのみ）			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	1XV32LSC-M 「F186165」	平成30年6月
【備考】マイナス30℃設定 外気温30℃時、1時間で 前30.5→マイナス3.5℃/後31.0→マイナス1.5℃確認 稼働時間：1076h/スタンバイ2280h スタンバイケーブル			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058811N」	平成30年5月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストップパー 全長1225mm 全幅2065mm 有効長1000mm 有効幅2000mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

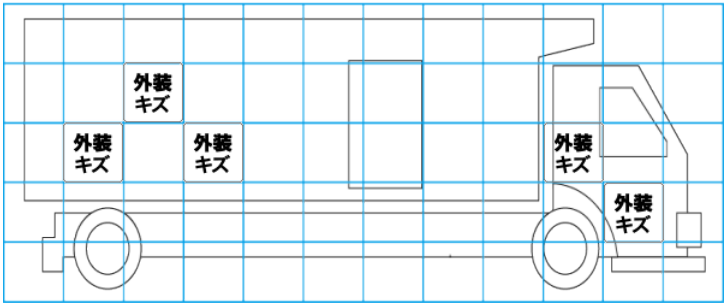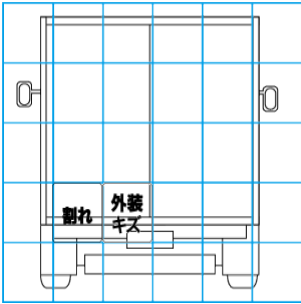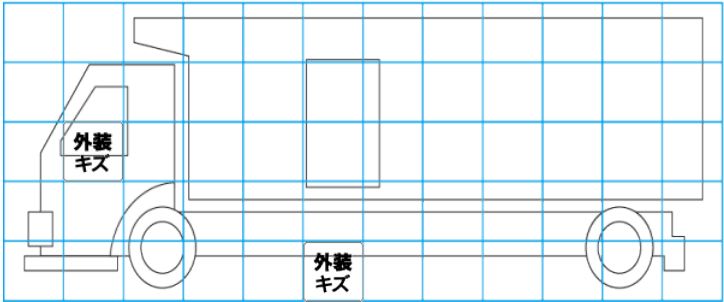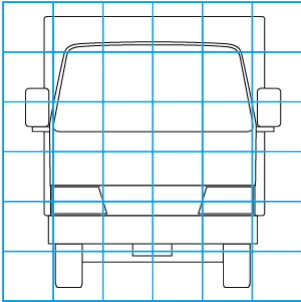

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】