

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7133705
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
43,700km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 5,400 mm 幅: 2,120 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付き、カバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアウィンカーレンズ傷
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、左リヤフェンダー曲がり、キャブルーフ凹み、突入防止装置右プロテクター欠損、シフトレバーN位置に戻らない





記録簿 有 (R1/5、R4/2、R4/5、R5/8、R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	12			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
10	11	10	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	245/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「2151 65J」	平成30年
【備考】コーション一部欠損(ボデー保証書有り)、アオリ3方開、セイコーラック、ローブック左右14対後方3ヶ、ローブ穴3対、荷台内側キズ汚れ有り、右側工具箱			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G106273」	平成30年10月
【備考】4段ブーム、フックイン、つり上げ荷重2.93 t、敷板1対、ラジコン付き、標準張り出しアウトリガー			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

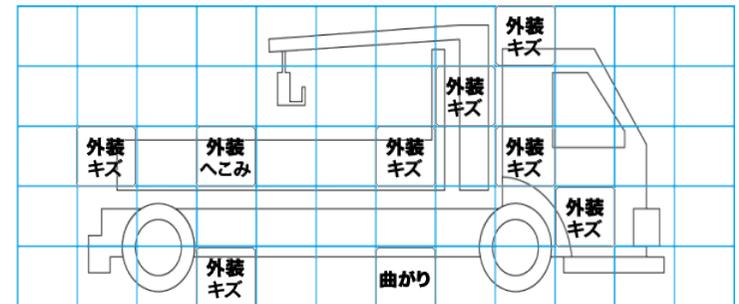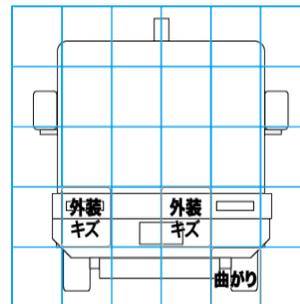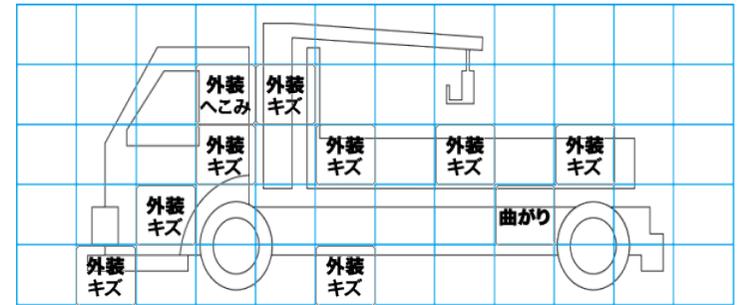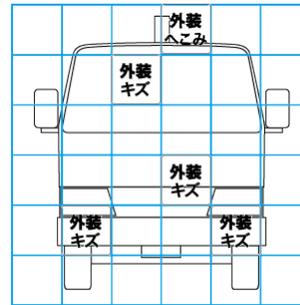

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----