

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7135526
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
165,585km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長:6,340 mm 幅:2,350 mm 高:2,210 mm 門高:2,120 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	R右ウィンカーレンズキズ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラー擦れキズ有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	解除タイミング遅い、調整スイッチ操作効かない	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	リザーバタンクキャップびび(フルード溜り無し)
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	フリーザー 滲み
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(グリップカバー欠損)、ホデーキー2本、Fガラス点傷多数及びリヘア跡有り
 記録簿 有 (R4/3~R6/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
10	9		
-	-		
3	5	5	3
-	-	-	-
スペア	-	8	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	-	-	225/80R17.5

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6F0945」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、R観音90度ストッパー、左側スライド式サイドドア、庫内キズ汚れ有り、前壁穴空きテープ補修、右ラッシングレール浮き有り、天井凹み、左側ステンレス工具箱			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D「S90904716」	平成30年9月
【備考】 全幅1550mm、全幅2400mm、キャストーストッパー迄1390mm、有効幅2310mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

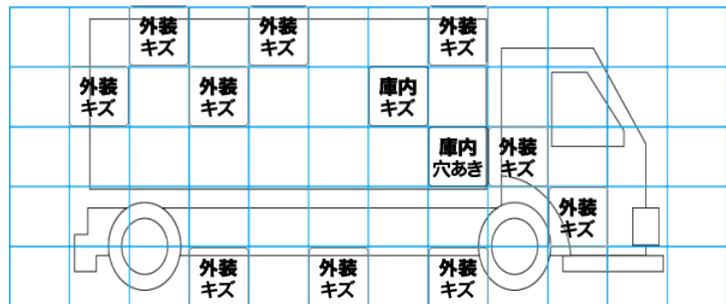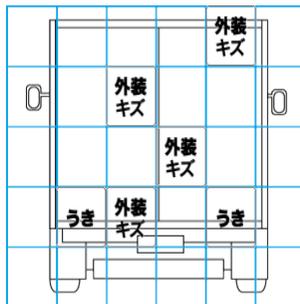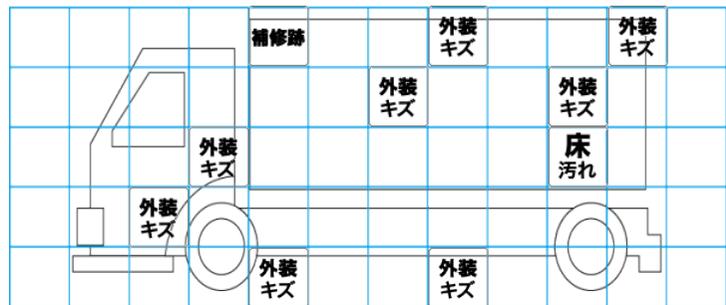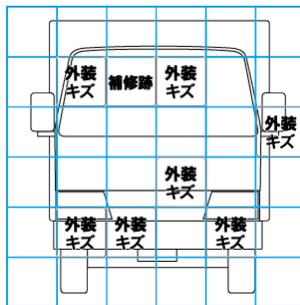

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ