

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年7月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7081662	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
449,229km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,730 mm 高:2,110 mm	幅:2,160 mm 門高:2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	/
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	状態
床材質	/ アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	オイルホース 滲み
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。ナンバー灯不灯。
エンジンキー3本（内、キーレス付2本）。ボディキー3本。
記録簿 有（H27/10～R7/1）

タイヤ残量





単位: mm

	12	12		
	—	—		
12	12	12	12	
—	—	—	—	
スベア		14	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E4783」	平成27年
【備考】断熱：リヤ75mm。サイド40mm。前方水抜き穴2ヶ。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。保冷カーテン。門口プロテクター凹み。左前キャスティング凹み。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成27年
【備考】－30℃設定　＋36.3℃　→　9.8℃　確認（1 h）。稼働時間13314 h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S60603682」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1550mm。全幅2080mm。有効長1285mm。有効幅1910mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

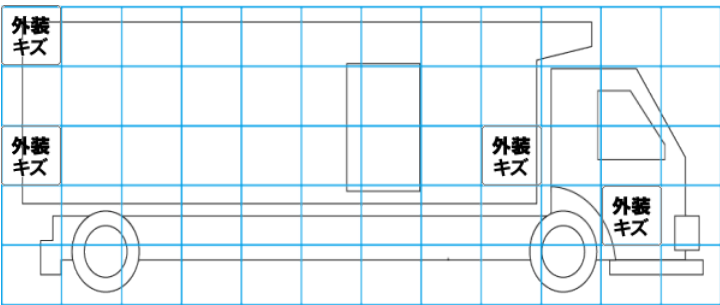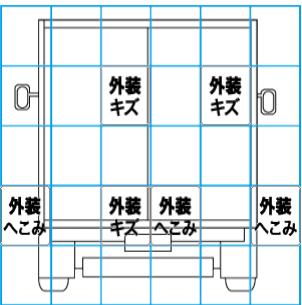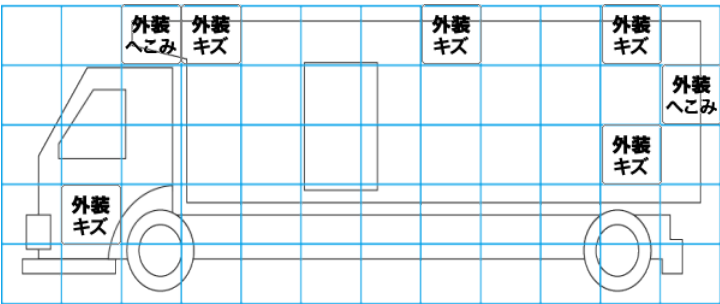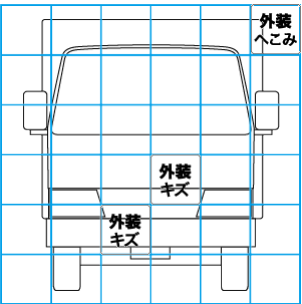

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】