

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	KKG-CXZ77AT	土砂禁ダンブ	CXZ77AT-7007794
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
161,285km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:5,100 mm 幅:2,210 mm 高:530 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	HID	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 290L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	◎		

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。

左ドア・左ピラー修復跡。安全窓内 窓ロック不良。キャブルーフ凹み。

キャブサスチェックランプ点灯(リヤキャブサス上がらない)。

エンジンキー2本、キーレスリモコン3個(1個作動不良)

記録簿 有 (H27/3~R7/2)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	15	15	
	—	—	
15	15	15	15
15	15	15	15
スベア		15	—

タイヤサイズ				
	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>		
	—	—		
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	

<u>スペア</u>		<u>11R22.5 16PR</u>	<u>—</u>	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	いすゞ自動車	DM15-10K1 「1407-K030」	平成26年
【備考】床暖仕様。作業灯2ヶ(2ヶ不灯)。電動コボレーン(固着使用不可)。脱着式さし枠付(610mm)。前たて曲がり。コボレーン左右曲がり。床凹み。リヤゲート凹み。ボデー塗装剥がれ。リヤ台枠凹み。安全棒固着使用不可。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

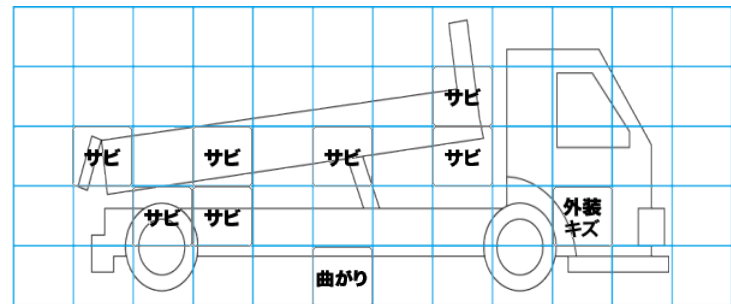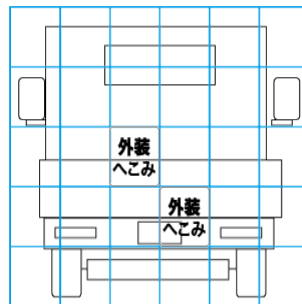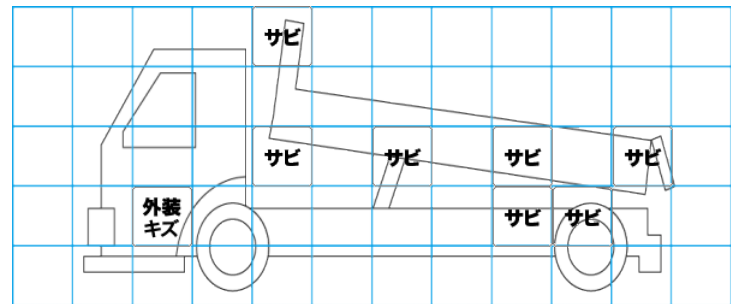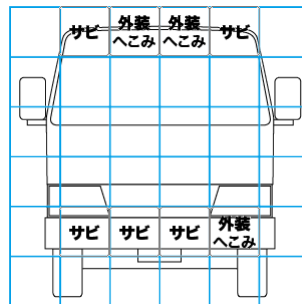

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------