

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年6月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7118959
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
443,389km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,340 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,250 mm 門高: 2,150 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアウィンカー取り付け部割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ、左ミラーステー錆び
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	○	ナビ付きアンテナ曲がり			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	○	シャックル摩耗
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	○	リザーバタンクキャップひび/フルード濁り無し
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー3本、F左フェンダー割れ、サイドバンパー右前及び左後ろコーナーパーツ欠損
記録簿 有 (H30/9~7/1)




タイヤ残量			
単位: mm			
7	8		
-	-		
3	5	6	2
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DD672」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、R左ドアヒンジ曲がり、左右アオリ蝶番ボルト欠損箇所所有り、左側ステンレス工具箱			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MRA2 「18T038609N」	平成30年3月
【備考】 最大昇降荷重:1000kg、全長1570mm、全幅2230mm、有効幅2110mm、キャストスタッパー迄1380mm、庫内リモコン、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

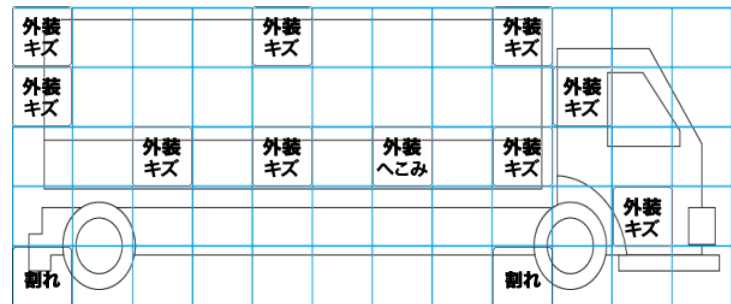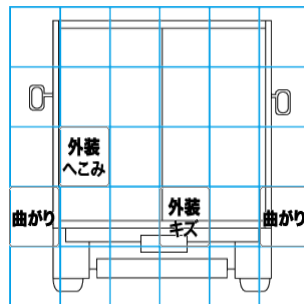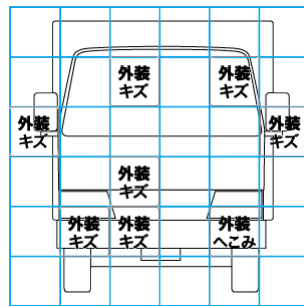

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ