

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年6月	TKG-FD9JLAA	冷凍バン	FD9JLA-20624
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
99,443km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,160 mm 幅：2,200 mm 高：1,960 mm 門高：1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	初期設定不可			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。エンジンキー3本。ボディキー5本。

記録簿 有 (H30/9～R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13	13	13	225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—	—	—	—	—		
13	13	13	13	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GFF7 「E5E7469」	平成30年
【備考】断熱：リヤ、サイド100mm。水抜き穴前後2対。ラッシングレール2段。左サイド扉片開式。保冷カーテン。庫内灯2ケ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS60A-L2 「846100147BL」	平成30年
【備考】外気温30.3℃ －30℃設定 ＋28.3℃ → ＋10℃ （1h）確認。稼働時間2247h。スタンバイコード付き。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MRA2 「18T038547N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1575mm。全幅2190mm。有効長1385mm。有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

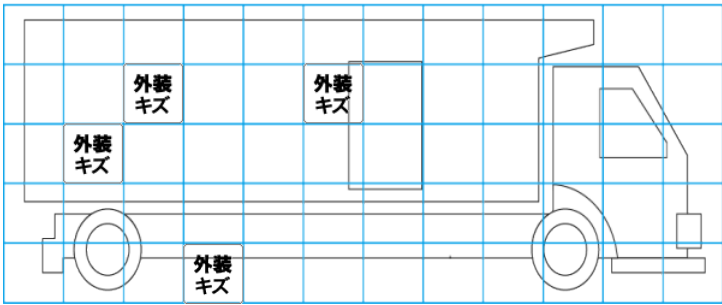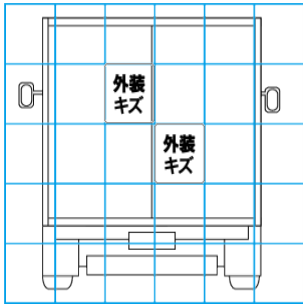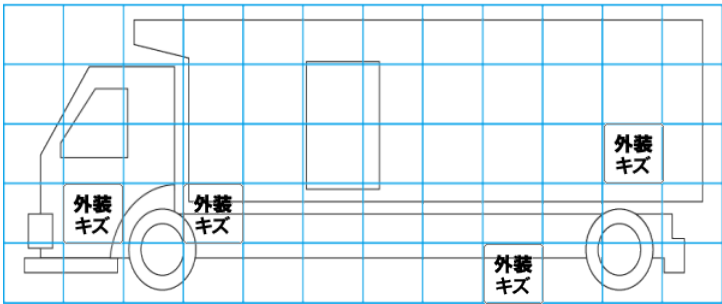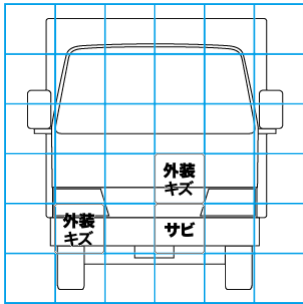

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】