日付: RO7, 08/21

車 両 情 報								
車名	初年度登録	初年度登録 型式		形状		車台番号		
いすゞ	平成30年9月	2PG-FRR90S2		冷凍バン		FRR90-7130038		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸		
47,367km	210PS/154KW	M/T 6速		エアー		長:6,180 mm 幅:2,310 mm 高:1,960 mm 門高:1,950 mm		
	・白灯 〇・洛州主江門昭石 / ・西区田 /・壮彦年							

◎:良好	〇:通常	注行問題なし Δ	x:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです					
r	エンジン	,	•	電装隊		•	キャヒ	ニ ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シート	0	擦れ、 汚れ
オイル混入	©		スターター	0		ヘッドライト	0	ハロゲン
オイル漏れ	©		オルタネーター	0		ウィンカー	0	
水混入	0		P/W(運転席)	0		ワイパー	0	
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		ミラー		左サイドミラーキャッ
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0			i	プ欠品
排気	0		異常ランプ	0	•	_	走行队	月区
マフラー	©		オーディオ		ナビ付き	, 点検項目	結果	•
ターボ	0		バックカメラ	•	カラー		_	
冷却水吹返	0		電格ミラー	0	•	リーフサス ェアサス	© /	:
F	ミッショ	ョン	ETC	0	標準	パワステ	<i>∕</i> ⊚	•
点検項目	結果	状態	タコグラフ		<u>.</u>	ハンドル		擦れ
ギア鳴き	0		•	上物化	上様	712170	••••••	_{張れ} い スチール
ギア抜け	©	•••••	点検項目	結果	状態	燃料タンク		200L
クラッチ	0		· 床材質		アルミ	F	デフ	
異音	©				縞板	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	0					異音	©	
リターダ						オイル漏れ	© ©	
							.i.í	.

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。キャブルーフへこみ(小)。 エンジンキー1本(内、キーレス付き1本)。ボディーキー2本。 記録簿 有 (R6/8)

r	タイヤ残量			タイヤサイズ						
	12	12	<u>単位:mm</u>		<u>225/80</u>	R17.5	225/80R17.5 —			
12	12	12	12	225/80R17	7.5 225/80	R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
7	スペア	13			スペア		225/80R17.5			
				素材:スチール	備考:					

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	東プレ	「F186057」	平成30年7月					

【備考】断熱: リヤ100mm。サイド75mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。左サイド扉片開式。90度ストッパー。庫内灯3ケ。観音扉左内張り穴あき。


冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XV72LSCN20-U [F186057]	平成30年7月


【備考】-30℃設定 +10.5℃ → -4.5℃ (1h)確認。稼働時間1268h。加温装置付き。スタンバイコード付き。


跳ね上げゲート	極東開発工業	G31002D-B3MRA2	平成30年
跳ね上リグート	怪宋用光工耒	F18T061080N1	平成304


【備考】PG寸法:全長1555mm。全幅2345mm。有効長1290mm。有効幅2210mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン、ラジコン付き。

外装状態								
キャブコーション フレーム番号 フレームのさび 飛								
有	確認済	/]/	点傷有					

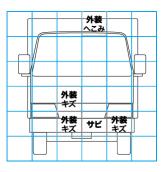

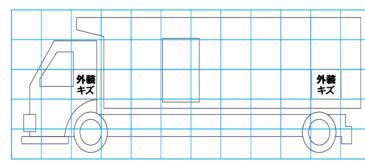

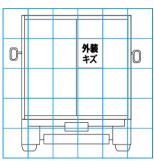

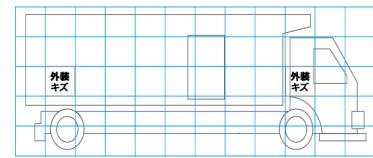

【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	----------------