

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年7月	TKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-11306	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
284,314km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,790 mm 高: 1,990 mm	幅: 2,130 mm 門高: 1,990 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 150L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。インパネポケット欠品。テールレンズ左右ひび。
※R6.2/2 262381km時 クラッチオーバーホール済み。記録簿あり。
エンジンキー2本、燃料タンクキー1本、ボディキー1本、右ドアキー1本。

記録簿 有 (H25/10~R7/4)

タイヤ残量

単位：mm

9

9

—

—

7

8

8

8

—

—

—

—

スベア

5

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：リア4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF1 「E5E2683」	平成25年
【備考】断熱材：サイド75mm。リヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール2列。送風機付。 庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。観音扉3枚。リア台枠ヘコミ。			
冷凍機／直結	菱重	「FRJS60DZA1L2NCVS」	平成25年
【備考】外気温+31℃ -30℃設定 +26.1℃ → +7.7℃ 1h 確認。稼動時間3689h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

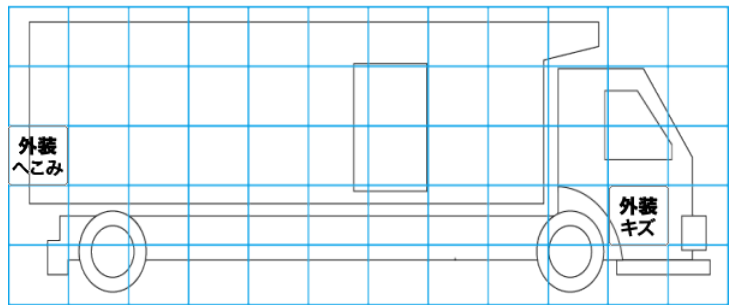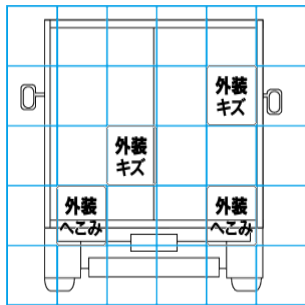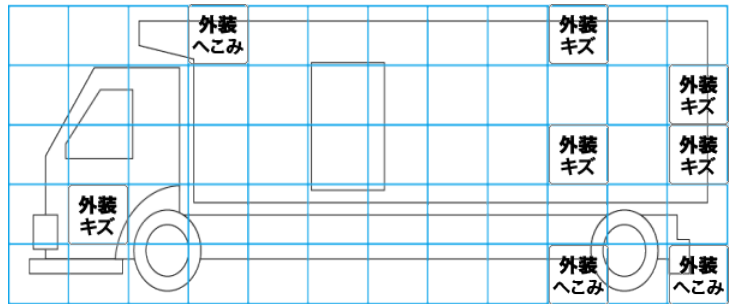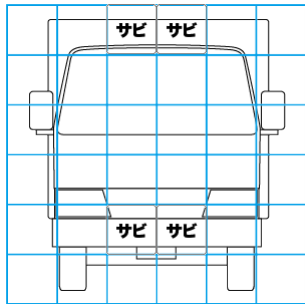

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------