

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年7月	TKG-FC9JJAA	冷凍バン	FC9JJA-11330
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
382,744km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,780 mm 幅：2,120 mm 高：1,980 mm 門高：1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ右レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 150L×1個
リターダ	／							
			上物仕様					
			点検項目	結果	状態			
			床材質	／	アルミ I型キーストン			

特記事項

キャブ内キズ・汚れ有り、インパネポケット欠品、フロント右アブソーバー渗み。
エンジンキー3本、燃料タンクキー2本、ボディキー3本



記録簿

有（H25/10～R7/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	10	9	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		5	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：リヤ左右外再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF1 「E5E2684」	平成25年
【備考】断熱リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール2列。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前後水抜き穴2対。保冷カーテン。左右オーバーハングバンパー曲り。右オーバーハングバンパーコーナカバー欠品。リヤフェンダー左右曲り。			
冷凍機／直結	菱重	FRJS60DZAL	平成25年7月
【備考】外気温35℃ -30℃設定 +33.6℃ → +22℃ 確認(1h)。稼働時間18,664h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

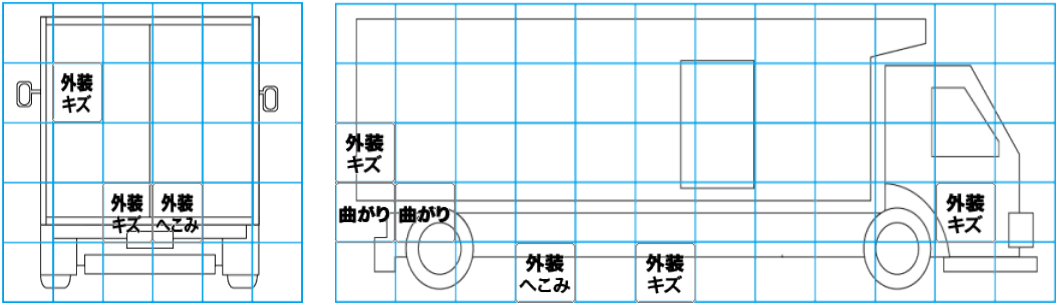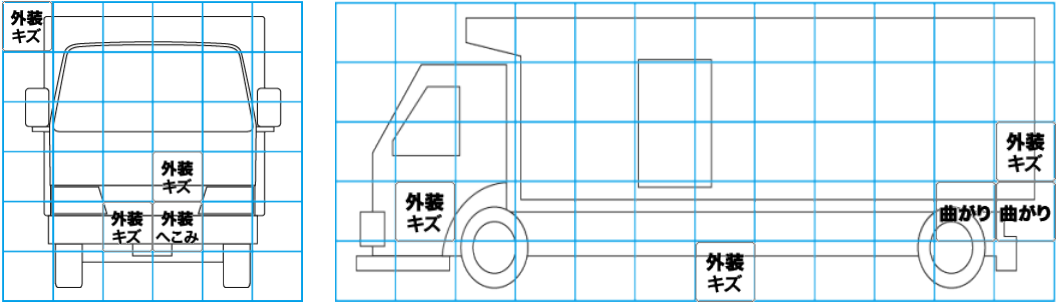

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

腐修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】