

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年7月	TKG-FK61F	平ボディ	FK61F-595161
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
268.893km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,190 mm 幅: 2,110 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え弱い、左中央側吹き出し口破損
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ シートカバー付き、座面部品カバー欠損、シートベルト戻り悪い
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左後ろレンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本、キャブローフ凹み及び補修跡有り、室内破損箇所及び部品外し跡有り、サイドマーカー不灯箇所有り、突入防止装置右側破損、R作業灯配線不良(バックに入れた時も点灯する)

記録簿 有 (H30/6~R4/6、R6/6)





タイヤ残量			
単位: mm			
10	10		
-	-		
0	0	0	1
-	-	-	-
スペア	3	-	

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	-	-	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
-	-	-	-
スペア		225/90R17.5	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成29年
【備考】コーション無し、ロープフック左右14対後ろ3ヶ、セイコーラック、床フック11対、前立てLED作業灯2ヶ(1ヶ不灯)、荷台鉄骨架台有り(ワイヤー固定)、荷台キズ汚れ有り、左側樹脂製工具箱、後部バスケット左右各1			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

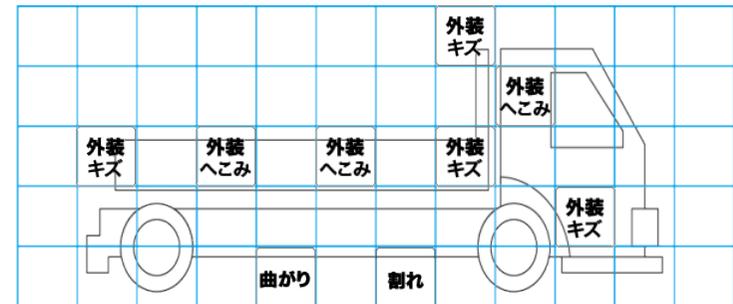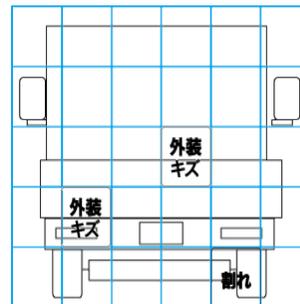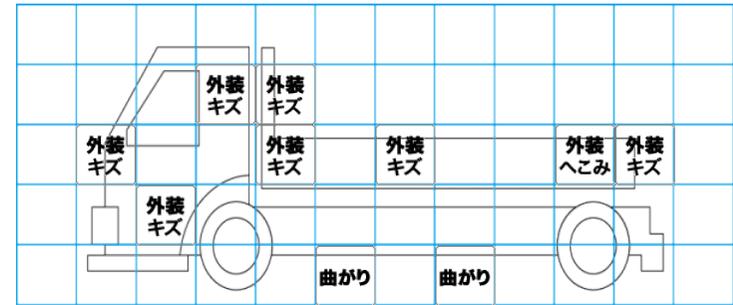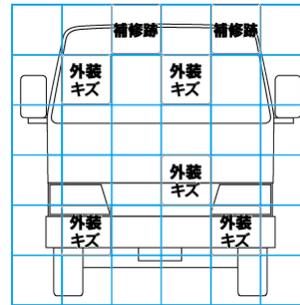

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----