

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2PG-CYY77C	冷凍パン	CYY77C-7000181
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
876,283km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	長: 9,390 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,110 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	オイル以外付近にしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	ステンレス 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。シガライター不良。右ドアヒンジ曲り(コーナーパネルと干渉有り)。右コーナーパネル割れ。エンジンキー1本内、キーレス付1本)スペア欠品





記録簿 有 (R1/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	14			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
14	14	13	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	8	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	15	—		スペア	275/80R22.5	—	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	VHB 「T7D9514」	平成30年
【備考】断熱 リヤ100mm・サイド75mm。ジョロダールール4列。ラッシングレール3段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。両開き式サイド扉2ヶ所。間仕切り付。フェリーフック左右2対。看板跡あり。			
冷凍機/サブE/G (スタンバイ付)	菱重	TU100SAM-CNF	平成30年
【備考】外気温+34.4℃ -35℃設定 +32.5℃ → +12.4℃ 確認(1h)。稼働時間7,959h・スタンバイ1,643h。スタンバイケーブル付。2エバ(リヤエバ高さ2,140mm)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

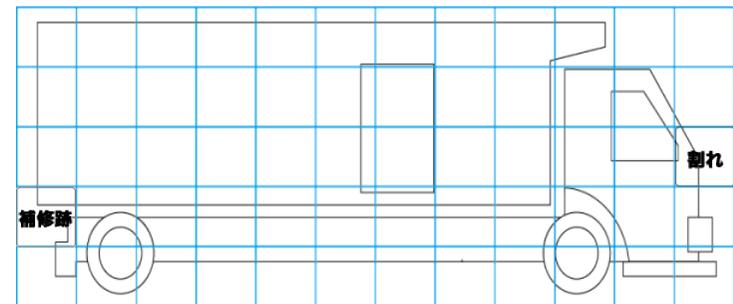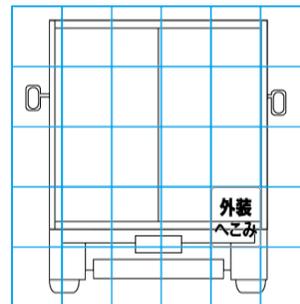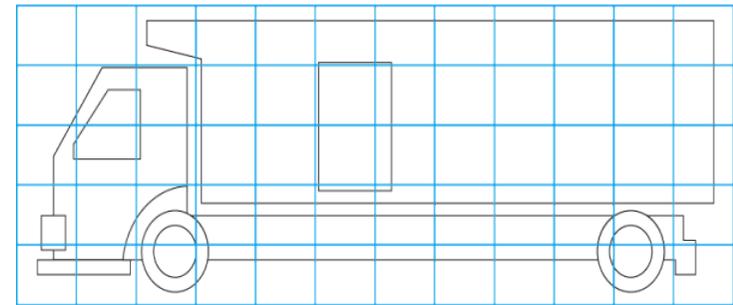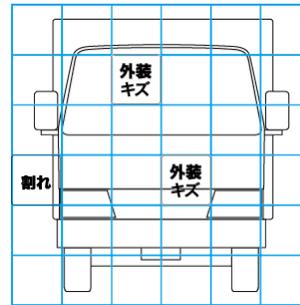

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ