

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年9月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-521255
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
306.573km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,650 mm 幅:2,410 mm 高:2,650 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー割れ欠品。右カバー割れ(ガタ)。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 300L 300L プラチック

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。右ドア右ヒラー修復跡。 右コーナーパネル取付割れ(ドアと干渉する)。左テールレンズひび。 リヤ燃料タンクブラケット曲がり。 エンジンキー2本、キーレスリモコン1個、燃料タンクキー4本。
記録簿	有 (H28/12~R7/3)

タイヤ残量




単位：m

	8		8	
	7		8	
5	5		4	4
4	4		3	5
スベア		12	—	

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
スペア		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「689A3105」	平成28年
【備考】ラッシング2段。引出しフック9対。庫内灯4ケ。90度ストッパー。左サイドバンパー割れ、コーナー欠品。ボディーケーシング欠品。左前キャストリング割れ、穴あき。庫内 内張り凹み、穴あき。左右門口下側曲がり。左右観音扉ヒンジ部エアロカバー割れ欠品。床削れ、汚れ。床削れ、汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

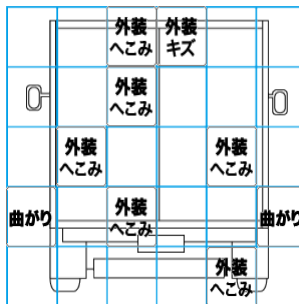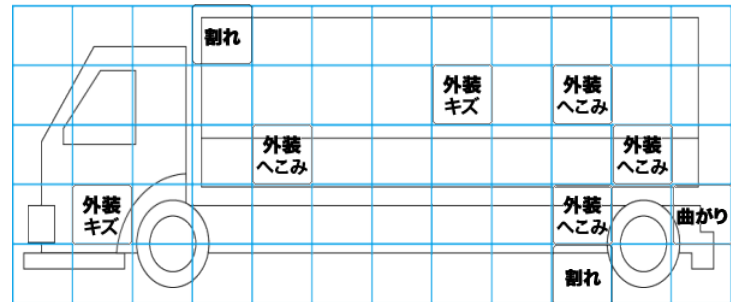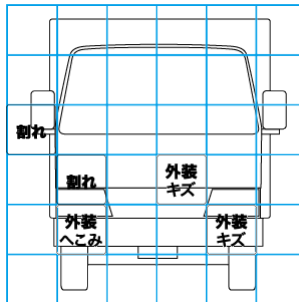

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ