

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年11月	TKG-FD7JLAG	冷凍パン	FD7JLA-14161	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
137,002km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,220 mm 高: 1,980 mm	幅: 2,280 mm 門高: 1,970 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	○	アンテナ折れ	
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	/		

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャンペーン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	後：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ。
	○	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキ-2本ボディーキ-5本。
記録簿 有 (H26/2~H30/2、R5/10~R7/5)

タイヤ残量





単位：m

	9	9	
	—	—	
2	4	5	2
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLB 「E5G2032」	平成25年11月
【備考】断熱：サイド75mm/リヤ85mm、左側片開き式サイド扉、ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、LED庫内灯3ヶ、水き穴前後2対、右側ステンレス工具箱、フェリールック2対、庫内傷、汚れ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「361501301BL」	平成25年11月
【備考】-30℃設定、外気温31度℃、庫内温度30℃、1時間で→7℃確認済み、アワーメーター2903h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「13T100216N」	平成25年11月
【備考】ラジコン、庫内リモコン、全長1570mm 全幅2240mm、有効幅2120mm、キャスターストッパー迄1350mm、最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

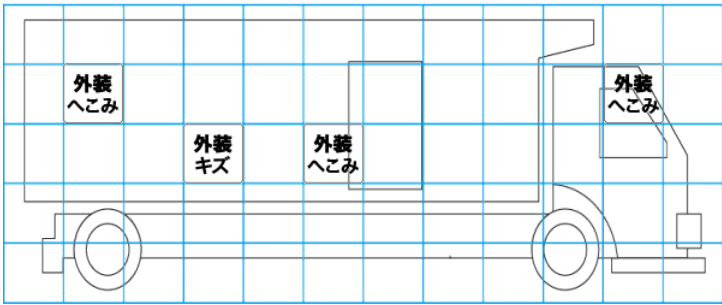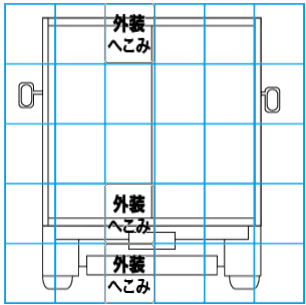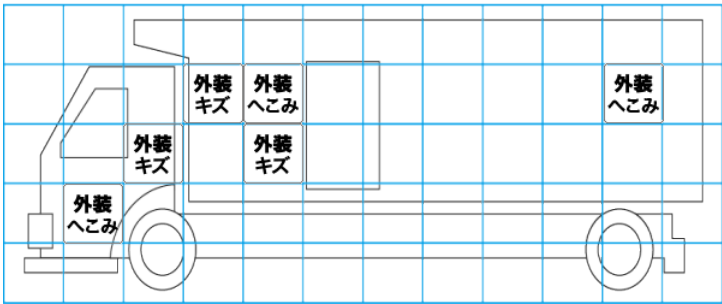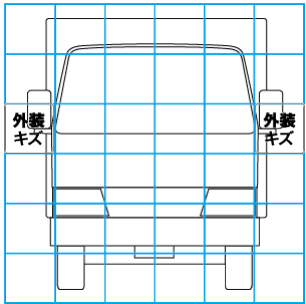

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------