

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年6月	2DG-FW1AHJ	冷凍パン	FW1AH-103681
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
618,292km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,430 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,440 mm 門高: 2,260 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ サイドアンダー取付
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E2777」	平成30年
【備考】断熱: リヤ・サイド共に75mm。センターローラー。ジョロダレーン4列。ラッシングレール3段。庫内灯8ヶ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。リヤステップ曲り。看板跡有。			
冷凍機/サブE/G (スタンバイ付)	菱重	TU100SAM-CNF	平成30年
【備考】外気温29.2℃。 -35℃設定 +29.5℃ → +4℃ 確認 (1h)。2エバ (リヤエバ下高さ2290mm)。稼働時間5271h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有 (リペア 不可)

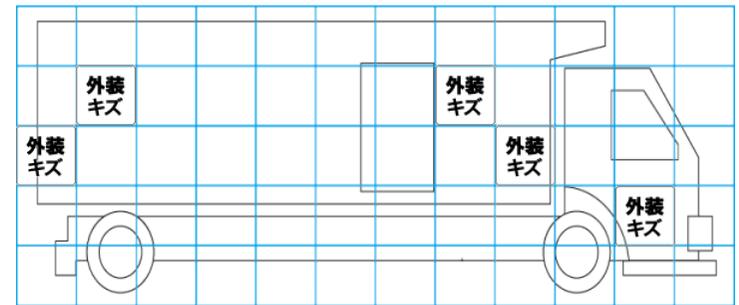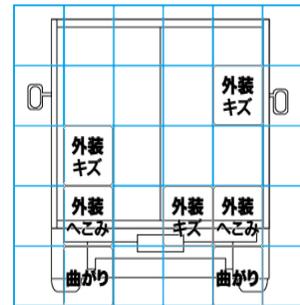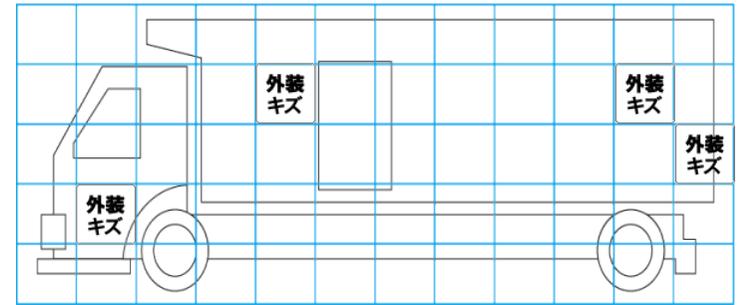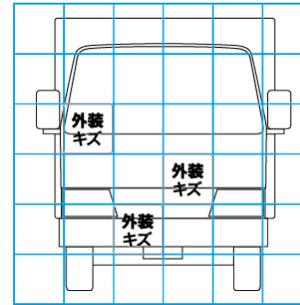

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。導風板看板レンズ欠品。  
 エンジンキー1本 (スペア無) ・キーレスリモコン1ヶ ・燃料タンクキー1本 ・ポデーキー1本 (固着の為使用不可)。  
**記録簿** 無 ( )

タイヤ残量			
単位: mm			
5	7		
7	8		
0	7	8	2
7	9	9	0
スペア	13	—	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
295/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5	—	

素材: アルミ 備考:

【外装】					【ポデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ