

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年7月	2DG-FW1AHJ	冷凍パン	FW1AH-108714
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
451,252km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,420 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,450 mm 門高: 2,260 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	/	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 1形キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						





**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。導風板看板灯レンズ欠品。  
 キャブチルトレバー蓋ワイヤー不良(要交換)。  
 エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ、尿素タンクキー1本、ポデーキー2本。  
**記録簿** 有 (R2/1~R7/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
8	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
5	1	1	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
12	12	12	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		6	—	スペア		265/70R19.5	—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E3070」	令和 1年
【備考】断熱材: サイド75mm、リヤ100mm。ラッシングレール3段。ジョロダレール4例。庫内灯8ヶ(1ヶ不灯)。90度ストッパー。センターローラー付(センターローラー隙間埋めゴムとステンレスカバー欠品あり)。水抜き穴前後2対。リヤステップ曲がり。観音扉塗装剥がれ。左観音扉オープンストッパー受け側外れガタ。			
冷凍機/サブE/G(スタンバイ付)	菱重	TU100SAM-CNF 「999200095BL」	令和 1年
【備考】(外気温 +37.0℃) -35℃設定 +36.1℃ → +9.2℃ 1h 確認。 2エバ(リヤエバ内寸高さ2300mm)。稼動時間5537h(スタンバイ109h)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

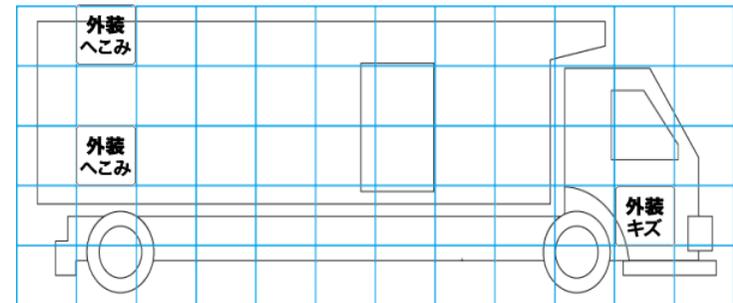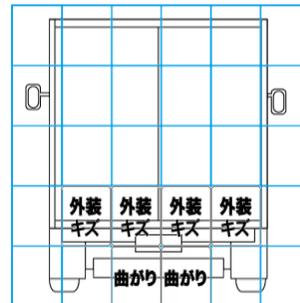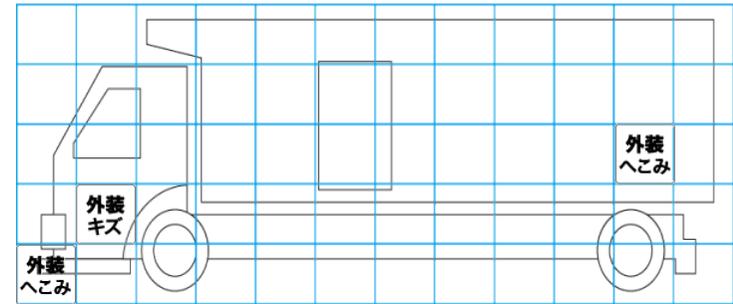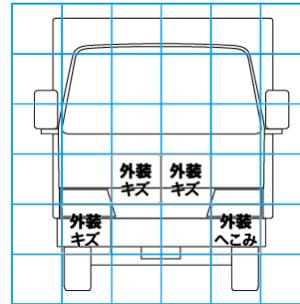

【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			