

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 2年7月	2KG-FK62F	アルミウィング	FK62F-606034	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
115,764km	220PS/KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 高: 2,410 mm	幅: 2,410 mm 門高: 2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプ凹み。遮熱板曲がり。
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。リヤステップ曲がり。リヤバンパー左カバ欠品。
エンジンキー2本。キーレスリモコン1個(作動不良)。ボディキー2本。
記録簿 有 (R2/10~R7/4)

タイヤ残量




単位: mm

	6	6	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	「059C6854」	令和 2年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。前立て凹み。 床板割れ、穴あき。左右観音扉曲がり。リヤ台枠下側左右曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

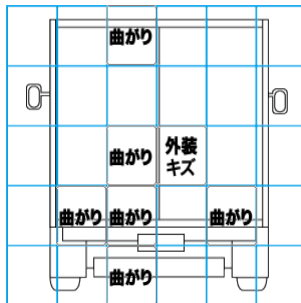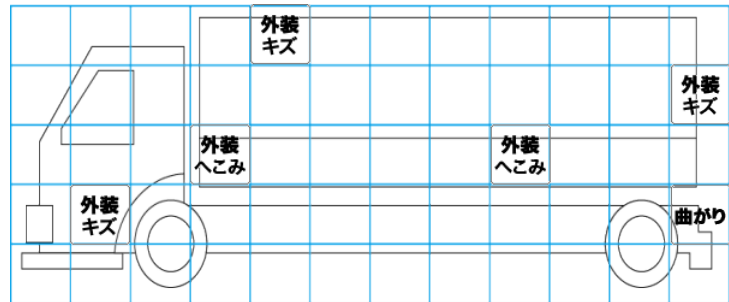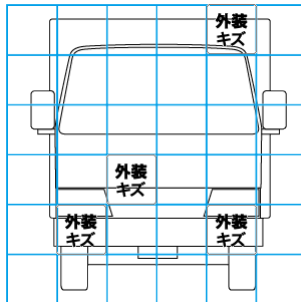

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ