

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年9月	QDG-SS1EKDA	トラクタ	SS1EKD-10859
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
935,723km	520PS/382KW	A/T プロシフト 16速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	／		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール、アルミ 41×390L サブ 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。エア漏れ有。フロント左アブソーバー渗み。フロント左ステップスカート割れ。エンジンキー3本。



記録簿

有 (R1/9～R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	13			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
7	6	7	6	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
4	7	6	6	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スペア		15	—	スペア		295/80R22.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	U-22-A 「G7-29817」	平成28年
【備考】 第五輪荷重20000kg。踊り場錆。荷台物入腐食。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

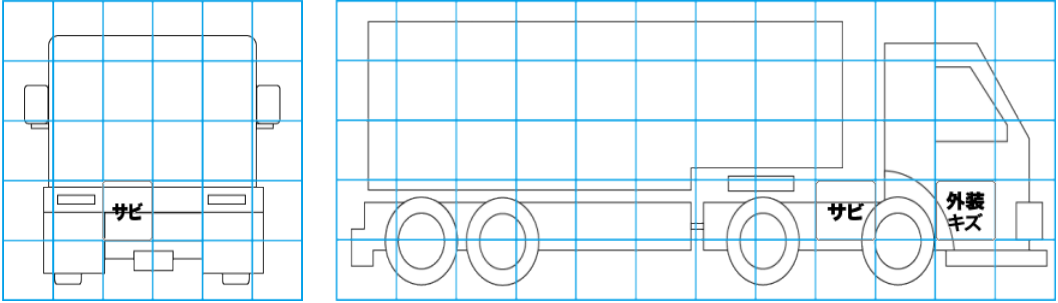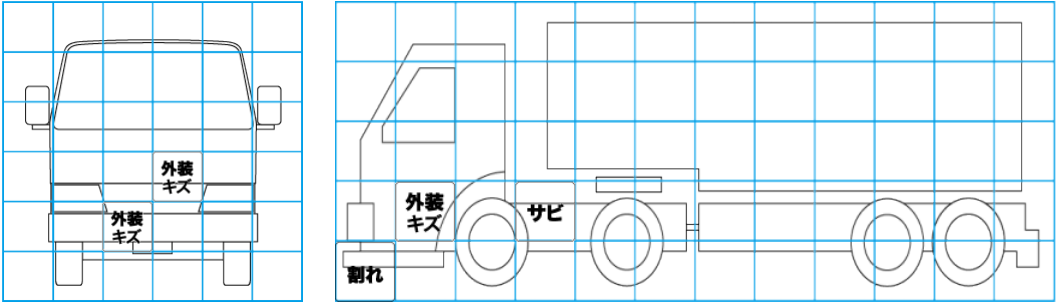

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ