

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年1月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-511984	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,007,247km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2速	エアー	長:9,640 mm 幅:2,400 mm 高:2,570 mm 門高:2,470 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	真ん中ウオッシャーホース破れ
水漏れ	◎	サブタンク汚れ	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	/		バウステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
リターダ	◎							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項	エンジンキ-2本（内スベアキ-1本）、ボデーキ-1本 バッテリーサイズ130F51×2ヶ サイドマ-カー不灯1箇所
記録簿	有（H29/10～R7/1）

タイヤ残量

単位：mm

11

11

10

10

5

5

7

6

10

10

11

10

スベア

7

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5





—

素材：アルミ

備考：3軸目 4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	「5Y9A8279」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、センターローラー、90度ストッパー、270度ストッパー、床横部分腐食穴空き有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

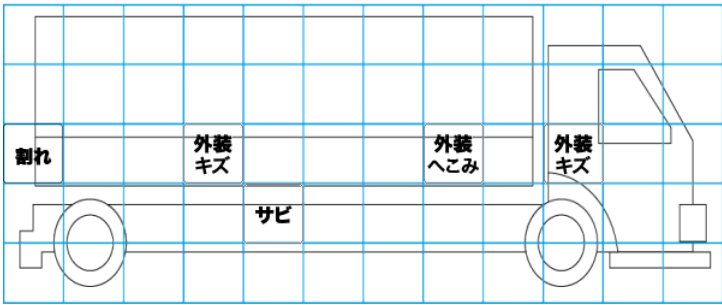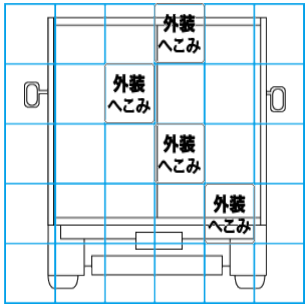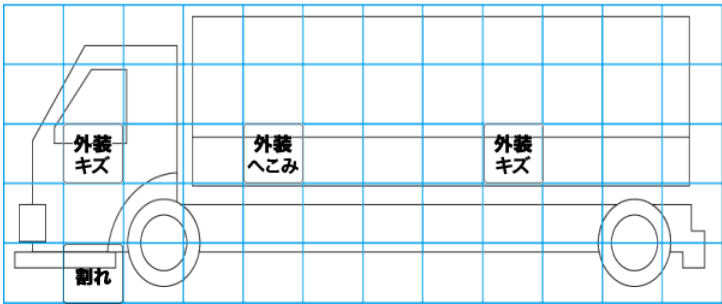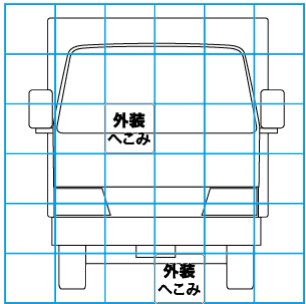

【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ